

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, restaurangkök.

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKTET

Ett gammalt slakteri som är omgjort till Restaurang. I fastigheten finnes diverse lokaler. Restaurangdelen är i två plan, där matserveringen finns på våning två och en gasol driven ugn. Markplan är förberedd till Pub. Bjälklagen är av betong och väggarna är av tegel. Ytterfasaden är tilläggsisolerad med ytbeklädnad av plåt. Objektet har ej automatiskt brandlarm. Släckutrustning finns i restaurangdelen. Objektet ligger ca 300 meter från räddningstjänsten.

HÄNDELSEN

Före framkomst

Två personer kom gående till räddningstjänsten, de hade känt röklukt i en lokal som angränsar till restaurangen. BM följde med för att hjälpa att lokalisera brandröken.

Vid framkomst

BM kände också brandröken, men hittade inte något. BM anropade hela släckstyrkan till platsen. Alla hjälptes åt att spåra var brandröken kom ifrån. BM använde en lasertemperaturmätare för att spåra värmehärden, den gav inget resultat. Nu började det komma mycket lite rök från nedre dörrposten (1) mot baren, men röken avstannade. Man såg lite brandrök komma upp vid dörrposten (2) mot nödutrymningstrappan. Friläggning av golvet (klinkers) mot en dörrtröskel, då kom det lite brandrök upp. Brandröken avtog, men det började vid punkt 1 igen. Nu koncentrerades insatsen bakom ugnen och väggen, där syntes ett litet hål i golvmattan där glödbranden syntes. Motorsågen togs fram och man flyttade undan en gasoleldad ugn på ca 500-600 kilo. Golvet sågades och små lågor och röken välde ut, på med andningsskydd. Brandhärden hittades och släcktes samt vädrades ut. BM tog kontakt med restvärdesledare för åtgärd. Släckstyrkan återvände och överlämnade till ägaren.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände brandplatsen den yy-yy-yy samt återbesök den zz-zz-zz. Polisen och undertecknad pratade med släckstyrkans personal som redogjorde för insatsen (se vid framkomst). Ugnen stod på golvbeklädnaden med ca 2 centimeters luftspalt. Det finns ingen el i brandområdet. Golvet under ugnen bestod av golvbeklädnad (plastmatta), 22 mm golvspånskiva, äldre golvbeklädnad, 25 mm råsponts bräder, sågspån, frigolit och bjälklaget av betong. Brandområdet kunde lokaliseras till golvets undersida mot väggen och i bakkant av ugnen. Ringde en brandutredningskollega i Stockholm, för att få mer fakta om ugnen.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela våning två. Rökspridning till hela våning två.

SLUTSATS

- Brandorsaken kan ej fastställas.
- Elektriciteten kan uteslutas, det finns ingen elström i brandområdet.
- Kan ej utesluta ugnen, på grund av att närheten till golvbeklädnaden var liten, ca. 2 centimeter.

