

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, Två familjs villa.

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKTET

Två familjs villa i två plan med bjälklag i trä. Fasaden är i träpanel. Villan har delvis källare med pannrum, tvättstuga och förråd samt vinden. Brandvarnare fanns men inga batterier, handbrandsläckare fanns också i fastigheten.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 13:17

Framkomst: kl. 13:29

Larmstyrka: BM-Bf- 4 Bm

Ambulans

Bf-5 Bm

Bf-3 Bm

BM-Bf-3 Bm

Före framkomst

Lägenhetsinnehavaren satt och åt frukost för han har jobbat natten, frun såg att det kom rök förbi fönstret från verandan. Han gick ut och såg att det brann i träfasaden på verandan. Han sade till frun att hämta barnen och gå ut samt varna grannlägenheten. Han hämtade en handbrandsläckare (pulver 2 kg), men det hjälpte inte. Det kom fram en handbrandsläckare till. Båda släckarna kunde inte hejda branden. Frun ringde 112 och larmade.

Vid framkomst

Vid framkomsten brann det kraftigt på verandan. Branden hade gått in genom båda entrédörrarna, in i hallen och upp i trapphuset till våning två. Förstärkning begärdes från Degerfors. I yttertakets sågades ventilationshål för brandgaserna. Branden släcktes och bevakades hela natten. Grannlägenhetens bohag räddades från rök och vattenskador. Restvärdesledare kallades till platsen.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände brandplatsen den yy-yy-yy kl. 10:30. Branden har startat på verandan och gått in i lägenheten samt vidare upp i trapphuset till våning två. På vinden fanns bara brandskador på de närmast takbjälken mot gaveln. Hallen och trapphuset har stora brandskador. De övriga rummen på nedre plan har värme och rökskador. Trapphuset samt hallen på våning två har kraftiga brandskador. Övre plan har dörren till barnens rum varit stängd, lite värmeskador och rökskador. Till sängkammare har dörren stått öppen, både värme- och rökskador. Undersökningen av verandan som var inklätt med glasfiberbunden skiva. På verandan fanns en plasttunna med torrsopor (förpackningar av olika slag) och ovanför en hundkorg med dyna. I denna tunna har förmodligen branden startat. På verandan fanns också en 10 liter spolarvätska (koncentrat) som höjde brandintensiteten. Det hade röckts på veranden och släkt cigarett i ett askfat som har tömts i tunnan med torrsopor. Om askkoppstömningen har startat branden kan undersökningen inte påvisa, men kan ej utesluta askkoppstömningen. Elen kan uteslutas som brandstiftare.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela fastigheten. Ingen brandspridning till övriga

fastigheter.

SLUTSATS

Kan ej med säkerhet fastställa brandstiftaren.

Kan ej utesluta tömningen av askkoppen i torrsoporna som brandstiftaren.

Elektriciteten kan uteslutas som brandstiftare.

FÖRKORTNINGAR

BM = Räddningsledare

Bf = Brandförman heltid

Bm = Brandmän

BfD = Brandförman deltid

BmD = Brandman deltid