

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, gårdshus med lägenhet och garage.

OBJEKTET

Gårdshuset två plan, bjälklaget samt fasad i trä. Taket av tegel. Bottenvåningen är garage med pannrum samt kök. En brandvarnare nedmonterad fanns i köket, batteriet fanns intill brandvarnaren på en bänk. Våning en trappa öster, rum med kokmöjligheter och toalett. Väster två rum och kök med toalett.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i garage

Larmtid: kl. 02:02

Framkomst: kl. 02:06

Larmstyrka: BM-5 Bm, 2 st Ambulanser, Bf-3 Bm.

Före framkomst

Innehavaren i bostadshuset skulle stänga av pannan. Pannans automatik var ur funktion, så han fick stänga av pannan manuellt. Han upptäckte att det brann mellan väggen och pannan i pannrummet. Han försökte att släcka branden med en vattenslang men röken var för svår. Han lämnade pannrummet och larmade räddningstjänsten.

Vid framkomst

Lågor slog ut ur garagedörrarnas fönster på östra gavel. Garagedörrarna öppnades genom att rycka i dörrhandtagen. Dörren var låst. Innanför fanns en säng och möbler. Branden gick upp i trossbotten till nästa våning, golvet sågades upp vid ytterväggen. Det mittersta garaget fanns en bil, under bilen stod en sprayflaska T-grön avfettningsmedel. Branden släcktes och röken vädrades ut. Fastighetsägaren kontaktades och kom till brandplatsen.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 08:30. Mycket troligt finns det tre brandplatser i objektet. Två i östra garaget på en säng med bäddutrustning och dynor samt i en tresitssoffa. Den tredje branden är i pannrummet mellan väggen och pannan. Där har tidningspapper antänds. I pannrummet påträffades ett stearinljus vid pannans brännare som var nästen utbrunnen. I det mittersta garaget har garagedörren varit stängd, men ej låst. Bilen stod i det mittersta garaget och under bilen fanns en flaska med avfettningsmedel T-grön, flaskans innehåll luktar som bensin. Golvet från bilen mot pannrummet var kladdigt av någon sorts vätska. En kartongbit var indränkt av vätskan, den skickades till SKL för analys.

SPRIDNINGSRISK

- Om ingen släckning skett har branden spridit sig i hela garaget och övervåningen. Brandspridning i öster till ett angränsande uthus som ligger 6 meter från brandobjektet.
- Brandspridning i söder till intilliggande plankstaket. Kan ej utesluta att branden spridit sig till parhuset bakom plankstaketet.

SLUTSATS

- Mycket troligt att det är tre brandplatser i brandobjektet. I östra delen är två brandplatser samt i pannrummet.

- Det finns ingen naturlig brandstiftare i någon av de tre brandplatserna.
- Byggnadshandlingar överensstämmer ej med verkligheten.

FÖRKORTNINGAR

BM= Räddningsledare
B f= Brandförman heltid
Bm= Brandmän

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.