

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, fyra lägenheters villa med en person som omkom.

OBJEKTET

Fastigheten är byggd 19xx och ombyggd 19yy. Fastigheten har fyra lägenheter. På markplan finns en lägenhet på ett rum och kök samt en lägenhet på tre rum och kök. På våning två är lägenheterna identiska som lägenheterna på markplan. Lägenheten tre rum och kök i markplan åt öster var bebodd av fastighetsägaren. Lägenheten åt väster markplan hade fastighetsägaren som förråd och var ej uthyrd. Lägenheten våning två åt väster var uthyrd. Lägenheten åt öster våning två var ej uthyrd. Fasaden är spiktegel (mexi), taket är av plåt. I källaren finns tvättstuga och pannrum samt förråd. Ingen brandvarnare fanns i fastigheten, ej heller någon släckutrustning.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Lägenhetsbrand

Larmtid: kl.23:51

Framkomst: kl. 23:58

Larmstyrka: BM, Bf-5 BmD, Ambulans, BfD-3 BmD, CB

Före framkomst

Rökluft hade känts i området ca 22:30 tiden. Vid ca 23:50 såg en person att det brann i fastigheten. Han väckte fastighetsägaren som lämnade fastigheten, han ringde 112 för att larma.

Vid framkomst

Lågor slog ut ur fönstren på båda våningsplanen mot väster. Räddningsledaren fick veta vid framkomsten att det kan finnas personer kvar i lägenheten på våning två väster. Räddningsledaren begärde förstärkning. Rökdykarna dämpade branden i lägenheten på markplan väster. Utvändig släckning av våning två, för att dämpa branden till rökdykarna hunnit till lägenheten våning två väster. Rökdykarna sökte snabbt av lägenheten i markplan och fortsatte till våning två. I lägenheten mot väster våning två, hittades en mansperson i hallen, personen visade inga tecken på liv. Personen fördes ut till en väntande ambulans. Branden släcktes och bevakning skedde av brandpersonal under natten och förmiddagen samt täta kontroller av brandplatsen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:45, Polisen Tekniska var på plats. Brandstarten är i bottenvåningens rum mot väster. Branden har pågått en längre tid innan den upptäcktes. Glaset i lägenhetsdörren har gått sönder av brandens värme strax före innan räddningstjänsten anlände. Lägenhetsdörren var stängd men ej låst, inga stora brandskador i trapphallen utanför lägenhetsdörren. Lägenheten har stora förkolnader i träväggar och tak. I brandstartsrummet är det stora brandskador med stora förkolnader, brandbilden är hög. Golvet frilades och det är lite förkolning av golvet. På golvet hittades många mattor som inte var brända, mer än i ytterkant mot fönstret väster. Fönstren i rummet har varit stängda. Framför fönstret mot väster har ett bord stått. Enbart ena sidan på ett bordsben fanns kvar. Bordsskivan och andra bordsbenet var bortbränt, men märken i golvet fanns kvar. Om några föremål funnits på bordet kunde ej konstateras. Taket i rummet har stora delar brunnit och sågspån rasat ned. Mellanbjälklag har kraftiga brandskador samt stora förkolningar. Genombränning (2) till våning två har skett. Mot väggen till köket stod en säng. Mot ytterväggen (1) var det mycket bränt, samt sängens gavel och undersida. Vid (3) togs brandprover och på en bit gångmatta ca 1,5 meter från fönster väster in mot rummet. Brandproven skickades till SKL för analys.

Brandspridningen har skett på två sätt, invändigt genom genombränningen i taket samt utvändigt via fönster och in till ovanliggande lägenhet. Lägenheten på våning två väster har stora brandskador. Den omkomne hittades på golvet i hallen. Han låg i framstupa sidoläge med huvudet mot rummet och var iklädd enbart jeans. Trapphuset har brandskador, från första trappavsatsen (där trappan svänger) ända upp till plan två. Båda dörrarnas glasruta till lägenheterna har gått sönder av brandens värme på andra våningen. En nyckel satt i lägenhetsdörrens insida väster. Branden gick upp på vinden. Räddningstjänsten bröt upp lägenhetsdörren till lägenheten på andra våningen åt öster. Även den fick brandskador i hallen. Brandstiftaren kan ej fastställas. Polisen avvaktar svar på brandproven som har skickas till SKL.

SPRIDNINGSRISK

- Om ingen släckning skett, har med stor säkerhet hela fastigheten totalförstörts av branden.
- Om ingen hade varnat fastighetsägaren så kan det inte uteslutas att fastighetsägaren kommit till skada.

SLUTSATS, ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

- Brandstartsrummet kan fastställas till rummet på bottenvåningen mot väster.
- Brandspridning till andra våningen, både invändigt och utvändigt via fönster.
- Den påträffade personen hade inga livstecken vid omhändertagandet.
- Kan ej påvisa eller klargöra brandstiftaren.
- Elektriciteten kan uteslutas som brandstiftare.
- Om brandvarnare hade varit installerade i fastigheten, hade upptäckten av brand skett i ett tidigt skede av brandställen.

FÖRKORTNINGAR

CB= Chef i beredskap

BM= Räddningsledare

Bf= Brandförman heltid

Bm= Brandmän

BfD= Brandförman deltid

BmD = Brandmän deltid

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.