

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, flerbostadshus, lägenhet. Har varit en brand tidigare xx-xx-xx.

OBJEKT

En gammal fastighet på torpargrund med fem lägenheter, tre i markplan och två i våning 2. Bjälklaget i trä med tegelväggar och betongputs. Taket av aluminium plåt.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i byggnad

Larmtid: kl. 16:52

Framkomst: kl. 17:09

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm X-stad

Ambulans

Bf-3 Bm Y-stad

BfD-5 BmD Z-stad

Före framkomst

En person skulle hämta kartonger i en lägenhet våning 2. När han var på väg till fastigheten, såg han att det var ett konstigt ljus från presenningen som skyddar det brandskadade taket. Åkte fram till fastigheten, gick uppför trappan och såg att det brann i hallväggen mot köket. Han gick ner och ringde 112.

Vid framkomst

Rökdykare sändes in och släckte branden. Uppsågning av väggen för att komma åt branden. Räddningsledaren stängde av all el. Den xx-xx-xx var en elmontör och startade pannan igen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad åkte till platsen xx-xx-xx kl. 14:20. Brandområdet på väggen i hallen är 1,10 meter lång och 0,47 bred, med genombränning av väggen mot köket. Ett brandområde i taket på 0,70 * 0,50 meter. I tak/vägg hallen finns kuloledningar och kopplingsdosor samt i köket. Enligt en elmontör finns ingen ström i fastigheten, utan en matning till en elcentral i bottenvåningen. Den elcentralen matar elström till byggcentraler. Den troliga brandstiftaren är att glöd har legat kvar i sågspånen på vinden. När byggnationen av det provisoriska taket, har vibrationer i fastigheten aktiverar en glödbranden så den kryper mot innertaket i hallen. När glödbranden påträffar syret accelerera glödbranden. Kan inte utesluta att någon har varit i fastigheten. Elektriciteten kan uteslutas på grund av att det finns ingen påslagen el och kan inte slå på strömmen av misstag.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela fastigheten. Rökspridning till hela fastigheten. Ingen brand och rökspridning till angränsande fastigheter.

SLUTSATS

Elektriciteten kan uteslutas, ingen el påslagen i brandområdet. Kan ej utesluta att det har funnits en glödhärd i sågspånen på vinden. Vibrationerna från den provisoriska taktäckningen kan ha accelererat glödbranden. Kan ej utesluta att någon har varit på vinden. Fastigheten är ej låst, byggställning finns på baksidan.

FÖRKORTNINGAR

BM = Räddningsledare
Bf = Brandförman
Bm = Brandmän
BfD = Brandförman deltid
BmD = Brandmän deltid