

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand med personskada pga. att lägenhetsinnehavaren fick hoppa ut genom fönstret för att rädda sig.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Undersökning gjordes xx-xx-xx av kriminalteknikerna AA och BB. Den yy-yy-yy gjordes en undersökning av Hans Lardner från brandförsvaret. Telefonsamråd har skett mellan teknikerna och undertecknad. Vid brandförsvarets undersökning deltog CC som representant för bostadsrättsföreningen. Lägenhetsinnehavaren NN har lämnat sin redogörelse på telefon. Viss information har även inhämtats från NN:s mor. Samtal med räddningsledaren har skett.

BYGGNADSBESKRIVNING

Trevånings flerfamiljshus. Br 1 byggnad. Lägenheterna avskilda i brandteknisk klass EI 60. Dörr mot trapphus EI 30. Öppet trapphus med röklucka i trapphustaket. Insattiden till objektet understiger 10 min. God framkomlighet för räddningstjänstens fordon finns. Den aktuella lägenheten består av två rum och kök. Fönster finns endast åt husets gårdssida. Brandvarnare saknades. Brandbelastningen kan bedömas som högre än normalt eftersom det utöver möbler fanns mycket brännbart skräp.

HÄNDELSEN INNAN LARM

Lägenhetsinnehavaren berättar 3 mån efter branden: Låg i sovrummet och sov, vaknade av en otrolig hetta som uppfattades komma utifrån hallen. Han uppfattade inga lågor, bara rök och värme. Han förstod att han ej skulle kunna springa ut genom röken och värmen i hallen för att nå dörren till trapphuset, utan valde i stället att hoppa ut genom sovrumsfönstret utan att öppna detta.

BRANDFÖRSVARETS INSATS

Vid brandförsvarets framkomst kl. 01.33. dvs. 9 min efter larm till SOS möts man av en man som beskriver att det brinner för fullt i en lägenhet på husets gårdssida. När rökdykarna kommer upp till lägenheten är dörren låst och måste därför forceras. Då räddningsledaren går ut på gårdssidan hittar han en man som ligger lättklädd på marken. Gräset täcks av ett tunt snötäcke. Mannen är vid medvetande men kan ej svara på vad som hänt. Den skadade mannen omhändertas av ambulanspersonal och körs till sjukhus. Rökdykarna får snabbt branden under kontroll. Branden är koncentrerad till sovrummet men spridning har skett till hall och kök.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjas med telefonsamtal med de jourtekniker som undersökt brandplatsen morgonen efter branden. Dessa uppger att branden börjat i sovrummet, i anslutning till sängen och troligen beror på sängrökning. Samtal med lägenhetsinnehavaren är omöjligt eftersom denne ligger svårt skadad på sjukhus. Första intrycket vid undersökningen är att lägenheten är ett mellanting mellan bostad och skräppupplag. Av brandskadorna framgår att primärbrandområdet är sovrummet. Hela sovrummet är i stort sett utbränt. Sovrumsfönstret är trasigt och sotskador finns på fasaden och på takfotens undersida. Bredvid sängens huvudände på golvet står en askkopp med cigarettfimpar och tändstickor i. Av brandskadorna kan utläsas att branden inte börjat i eller intill askkoppen. Den största och djupaste brandskadan finns i sängen vid dess huvudände. Puts slagret på väggen vid huvudänden har släppt. Betongtaket ovanför sängen har bortbränt sot. Dvs. är ljusare än resten av taket. Ett skrivbord vid sängens fotände har brandskador som tyder på att branden kommit från sängen. Golvlistor i sängens närhet är ej brandskadade, vilket tyder på att branden ej börjat i golvnivån.

PERSONSKADOR

Av NN lämnade uppgifter på telefon. Båckenfraktur, bruten handled och arm, rökskador på lungorna. Inga brandskador eller skärskador. Sjukhusvistelse 3 mån.

SLUTSATS

Undersökningen visar tydligt att branden börjat i sängen. Askkoppen intill sängen bekräftar mannens egen berättelse om att han brukar röka i sängen. Det kan därför anses klarlagt att branden orsakats av sängrökning.

SPRIDNINGSRISK

Utan upptäckt och släckinsats förelåg stor risk för brandspridning i första hand via sovrumsfönstret och vidare upp till vinden via takfoten. Mannen är misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet.

ÖVRIGT

Eftersom NN inte har några brandskador måste han ha vaknat i ett tidigt skede av branden trots att brandvarnare saknades.

ERFARENHETER

Det här är en brand som innehåller alla ingredienser som normalt brukar finnas vid dödsbränder. I det här fallet gick det dock inte så långt. Erfarenheten har visat att dessa är mycket svåra att förebygga. Obligatoriska brandvarnare med obligatorisk funktionskontroll kan vara ett litet steg i rätt riktning.