

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bostadsdel i verkstadslänga.

HÄNDELSEN

Innehavarna var inte hemma vid brandtillfället. Det var en granne som upptäckte branden och larmade 112.

INSATSEN

Branden skedde i X kommun. De har avtal med Z-stad om att en styrka på minimum 1+4 ska backa upp i X-stad när de har larm. I första hand ska de ha beredskap X-stad brandstation. I det här fallet fick de order att gå direkt till brandplatsen för att förstärka både med personal och en tankbil. Taktiken gick ut på att hindra brandspridning från bostadsdelen till verkstadsdelen genom att använda dimspikar i taket.

UNDERSÖKNING

Fick reda på genom Z-stads brandbefäl att primärbranden hade varit i området kring trappan till övervåningen. Polisens tekniker AA och BB och undertecknad var på platsen dagen efter branden. Efter en rekognosering kunde vi konstatera att uppgiften från brandbefälet tycktes stämma. Det syns ett tydligt "brand-V" på fasaden där trappan fanns. Efter friläggning av div. föremål under trappan hittades en cylinder med en doppvärmare i. Dessutom 2 st. cirkulationspumpar. Doppvärmaren fick sin elförsörjning via en gummibeklädd kabel som kom från övervåningen. Cirkulationspumparna var anslutna till det som en gång varit en skarvdosa. Anordningen var arrangerad för att få den vattenburna golvärmen att provisoriskt fungera tills ett jordvärmeaggregat skulle bli helt färdigt. Inga andra brandstiftare eller sekundära brandhärddar hittades.

SLUTSATS

Det mest troliga är att någon form av glappkontakt i kombination med den höga belastningen på skarvdosan har orsakat värmeöverföring till omgivande material under trappan.

SAMMANFATTNING

Familjen blev efter branden hemlös, men taktiken med dimspikar mellan bostadsdel och verkstadsdel, samt att beredskapsstyrkan åkte direkt till platsen gjorde att insatsen totalt sett blev mycket lyckad. Branden upptäcktes av grannen som kände röklukt. Brandvarnare hade troligen inte snabbat på upptäckten i det här fallet.