

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ladugård.

UNDERSÖKNING UTFÖRD

Dagen efter branden av Jörgen Svensson.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Larmtid: Den xx-xx-xx kl. 16.17

Objektstyp: Ladugård

Startutrymme: Loge

Startföremål: Okänt

Brandorsak: Okänt

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Efter att tagit del av fotografier från brandförloppet tagna av pressfotograf vid hans ankomst vid 16.30-tiden kan man konstatera att branden startat ladans östra del. Brandbilden talar för att branden har börjat på övervåningen. Det var ett kraftigt brandförlopp då en anställd på gården kl.16.05 inte märkt något anmärkningsvärt och branden är fullt utvecklad kl. 16.15. På ett avstånd 17.5 meter från ladugården finns ett mindre hus innehållande 20 kalvar som tänder av strålningsvärmen från ladugården. Elen i ladugården var utbytt i slutet av 1980-talet och har fungerat problemfritt sedan dess. Ljusrör bytes en om året. Orsaken till branden går ej att faställa.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst ca. klockan 16.30 är hela överdelen på ladugården dvs. höskulle och körbana, övertänd och lågorna hade brutit genom taket.

Räddningstjänstens åtgärder

Begränsning mot intilliggande byggnader. Någon möjlighet till att rädda djur var ej möjligt.

Brandförlopp

Det har varit ett kraftigt brandförlopp. Branden har gått igenom yttertak relativt snabbt. Strålningsvärme från ladugården antände ett kalvstalls fasad som låg 17,5 meter från ladan.

Skadeomfattning

Totalskada på ladugård och kalvstall samt en stor mängd avlivna nötkreatur.

Spridningsrisker

Risk för spridning mot ekonomibyggnad förelåg.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

En ladugårdsbyggnad ca. 20 X 100 meter stor. Den är uppförd i trä och taket är ett aluminiumtak. Byggnaden bestod av tre våningsplan där det understa var fordonshall och djurstallar, i mitten var det en höskulle där taket mellan dessa bestod av ett kraftigare trägol. Högst upp i ladan motnock finns en körbana vilken var öppen mot långsidorna. Den var uppbyggd i trä så kraftigt att man kunde köra in med traktor och vagn för att tippa ner hö utmed dess långsida ner mot höskullen.

Primärbrand

Det går ej att faställa var primärbrandplatsen är. Det synes dock ha börjat på höskullen efter att studerat brandförloppet från fotografier.

Brandorsak

Det går ej att faställa brandorsaken.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

En ladugård som totalförstördes med inventarier och ett stort antal djur sånär som ett ungdjur som observerades brandskadad utanför ladugården vid räddningstjänstens ankomst. Även ett kalvstall antändes på ett avstånd av 17,5 meter från ladan och totalförstördes inkl. 20 innebrända kalvar.

Enligt ägaren har man gjort allt som kan begäras med kontroll och utbyte av elinstallationer i ladugården.