

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Objektet är en enplans träbyggnad om ca 700 m² uppdelad i block med bristfälliga brandcellsgränser. Fasaden består av målad träpanel. Takfoten är utförd som en låda med undersidan täckt av panel som inte är tät. Vinden är av krypkaraktär. Brandcellsgränser finns även på vinden.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Vid framkomst tre minuter efter larm (00.36) konstaterades brand i fasaden, takfoten samt krypvinden. Man släckte av de yttre lågorna på konventionellt sätt för att därefter ta hand om krypvindsbranden med hjälp av strålspekt.

UNDERSÖKNING

Brännbart material, förmodligen tidningar, har applicerats i anslutning till byggnadens fasad och därefter tänts på. Brandspridningen från initialbrandplatsen till takfoten och krypvinden har gått snabbt via den målade fasaden.

SPRIDNINGSRISK

Utan en snabb och relevant släckinsats hade skadan blivit total.

SLUTSATSER

Undersökningen visade att ingenting tyder på något annat än att branden var anlagd, förmodligen med uppsåt.

ERFARENHETER

Fastighetsägaren monterar för närvarande automatiska fasadlarm på samtliga byggnader av denna art. Ett snabbt larm ger förutsättningar för ett lyckat släckresultat. De prång i fasaderna som är vanliga på den här typen av byggnad är perfekta platser för en brandanläggare. Detta faktum bör tas med i planeringen inför framtida projektering av liknande anläggningar.

FÖRSLAG

Snabba på monteringsarbetet av fasadlarm.

ÅTGÄRDER

Utredningen delges fastighetsägaren och kommunskyddet.