

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i drickakyl, Märke X (identifierat märke) två år gammal, automatiskt brandlarm i varuhuset X i X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hasse Wikberg, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Varuhuset X utgörs av en byggnad i tre plan. Del av butiken har dock full takhöjd. Markplanet utgörs av butik, kontor och lager. På plan två inryms personalutrymmen och kontor, medan tredje vån utgörs av div förråd.

HÄNDELSEN

Till räddningstjänsten i X-stad inkommer kl 00.17 automatiskt brandlarm från varuhuset. Vid framkomsten till objektet fick räddningsstyrkan problem med att ta sig in genom den port som leder till automatlarmets centralapparat. Låset kärvade och det tog ca 2 min att ta sig in. Väl inne kunde man på centralapparaten konstatera att sektion 01 löst ut. Den larmande sektionen utgör butiksdelens. I lokalen kändes en kraftig lukt man karakteriserar som typisk "elbrandlukt". Brandstyrkan hade svårt att lokalisera branden men hittade så småningom den brandskadade drickakyl. Branden hade självslocknat. Kylens elanslutning drogs ur och därefter konstaterades att branden var helt släckt. Varuhuset X kontaktade bryggeriet X som samma dag hämtade kylan.

UNDERSÖKNING

Brandskadorna begränsade sig till drickakylens startutrustning på kompressorn. Uppe på kylan förvarades en hög med plastlister, ramar till affischer, enstaka lister hade deformerats av värme från branden. Vissa rökskador kunde också noteras i kylens närhet. Eftersom kylan hämtades samma dag fanns inte möjlighet till egen undersökning av brandorsak. Kontakt togs med NN på företaget X som undersökte kylan och brandskadan. I övrigt kunde konstateras vissa brister i byggnadens brandskyddstekniska konstruktion förutom att entrédörrens lås kärvade, vilket fördröjde insatstiden, stänger inte vissa skjutportar p g a att skräp samlats i skenorna.

SLUTSATS

Undersökningen visade att branden börjat i startrelät och vidare antänt damm och annat skräp som ansamlats kring startutrustningen.