

HÄNDELSEFÖRLOPP

Intervju med ägaren

Hade fyllt på energikassetten vid 24.00-tiden. Vaknade ca. 01.30, kände konstig lukt, steg upp och kontrollerade huset och fann ingenting som tydde på brand. Vaknade igen strax före 02.00 av smattande ljud från plåttaket (som kraftigt regn). Steg upp och fann vardagsrummet rökfyllt samt "lågor i taket vid spisen", utrymde huset samt larmade.

Omfattning vid framkomst

Lågor ut från fönster i vardagsrummet mot norr, rök trycker ut från takfot och hela bostaden rökfylld.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykarinsats med två grupper via entredörr och garage upp på vind. Håltagning för utvändigt släckning på norra sidan av byggnaden.

Brandförlopp

Värmeöverföring från eldstadens rör till träpanel i undertak har lett till torrdestillering, med rökfyllning av vindsvåning och brand i undertaket som följd.

Skadeomfattning

Bortsett från garagedel, är hela fastigheten brand- rök och vattenskadad; totalskada. Inga personskador.

Spridningsrisker

Risk för brandspridning till garage samt grannfastighet i vindriktningen.

UNDERSÖKNING

Efter branden av stf.rch NN och brandinsp. Lars-E Larsson.

Platsbeskrivning

Enplansvilla med oinredd vindsvåning. Öppen planlösning, sammanbyggt med garage.

Primärbrand

Anslutning mellan eldstad och träpanel i tak.

Brandorsak

Värmeöverföring.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Utrymmet i eldstaden som är avsett att värma den luft som skall cirkulera och värma upp fastigheten saknade "tak" av icke brännbart mtrl. Avståndet mellan rökrör av metall och träpanel endast 60 cm. Fastigheten saknade fungerande brandvarnare.

