

HÄNDELSEFÖRLOPP

En granne såg att det rök från fastigheten och larmade. Vid räddningstjänstens ankomst sågs kraftig rökutveckling från skorstenen och från taket runt densamma, vidare observerades att samtliga rutor var mycket sotade. Med anledning av detta laddades allt upp innan insats gjordes med hänsyn till att risken för övertändning var mycket stor. Vid inträngningen såg man att det brann mest i tvättstugan, där slogs branden relativt snabbt ner, men hade då hunnit sprida sig i mellantak och upp på krypvinden. Huset har vid flera tillfällen blivit ombyggt och därför fanns flera mellantak varför släckningen blev besvärlig man fick jaga glödbränder på många ställen.

UNDERSÖKNING

Kallades till undersökning dagen efter branden. Kom till fastigheten som är en 1 ½ - plansvilla, byggd i början av 1900 talet. Tillbyggnaden på norra sidan av huset var mest brandskadad vid utvändigt besiktning. Kom in i fastigheten och såg genast att brandstarten måste ha varit i tvättstugan, i denna fanns tvättmaskin med torktumlare placerad ovanpå, strykbräda, strykjärn med mera. Branden hade gått igenom taket ovanför tvättmaskin och tumlare. Hysesgästen i fastigheten hade startat tvättmaskin och tumlare, därefter tagit med sambon för att åka och titta möbler. Misstänkte först att tumlaren hade orsakat branden, men fann ingenting på denna som skulle vara orsaken. Lyfte därefter ner tumlaren från tvättmaskinen och upptäckte en genombränning på tvättmaskinen rakt ovanför programverket. Detta var helt nedsmält. Kunde tyvärr inte se vilken modell av maskin detta var, fann inga skyltar på den.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brand och rökspridning inom egna fastigheten, ingen risk för brandspridning till omgivande bebyggelse. Däremot fanns en uppenbar risk för rökspridning som skulle kunna skada människors liv/hälsa.