

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om rökutveckling i en villa på X-vägen i X-stad. Räddningstjänsten i X-stad först framme på platsen klockan 12:43:00, vid framkomst slog lågor ut genom taket på byggnadens östra sida. Rökdykargrupp sätts in för att försöka slå ner branden som nu rasar mellan ytter- och innertak. Branden på övervåningen slås ner men branden mellan taken mäktar man än så länge inte med. Förstärkning begärs från Z-stad med hävare klockan 12:45:00, samt från Q-stad klockan 12:58:00 med en släckbil. Efter att det konstaterats att inga människor befinner sig i huset tas rökdykargruppen ut och man startar håltagning i taket för att komma åt branden. Klockan 15:37 anses branden under kontroll och eftersläckning vidtar.

UNDERSÖKNING

Kallades till platsen för att undersöka branden av NN Tf räddningschef i Z-stad. Åkte dit tillsammans med NN två dagar efter branden för att titta på brandplatsen. Hos första styrkan på plats fanns en misstanke om att branden kunde ha startat i en tvättmaskin som placerats i husets badrum. Maskinen togs tillvara och fanns på brandstationen. Denna orsak kunde dock avskrivas då det visade sig att maskinen ej varit inkopplad vid tillfället. Hela övervåningen hade brand och värmeskador, undervåningen var ordentligt vattenskadad. Vid kontroll på övervåningen upptäcktes djupa brandskador i en vindsgarderob, i denna garderob hade sonen i huset någon typ av hobbyrum. I detta rum hittades en elledning i ett pansarrör genom detta rör samt genom ledningen fanns en spik, denna har med stor sannolikhet startat branden.

SPRIDNINGSRISK

Risken för brandspridning till omkringliggande bebyggelse är liten, dock är risken för rökspridning som kunnat skada människors liv/hälsa stor.