

OBJEKT

Tvåvånings byggnad i trä med en liten vind samt halv källare. Fasaden är av stående träpanel. Taktäckning av aluminiumplåt. Ingen brandvarnare eller släckutrustning hittades.

HÄNDELSEN

Före framkomst

En person var ute och gick med sin hund och upptäckte att det rök i fastigheten. Personen larmade 112 om händelsen.

Vid framkomst

Båda fönstren i vardagsrummet hade gått sönder och entrédörren var uppbruten när räddningstjänsten anlände. Förstärkning begärdes och påbörjade släckning från utsidan för att dämpa intensiteten på branden. Släckningen skedde sedan invändigt. Brandbevakning av fastigheten till ca kl. 01:00.

UNDERSÖKNING

Polisen X-stad och undertecknad anlände brandplatsen dagen efter kl. 14:00 för undersökning. Entrédörren var uppbruten. Alla fönster i fastigheten har varit stängda vid brandställen. Elcentralen hittades i den lilla källaren och stängdes av kl. 15:00 av undertecknad, inga brandskador i källaren. Källardörren var låst och inga brytmärken kunde uppmärksammas. En övertändning har skett i vardagsrummet på markplan med stora brandskador. På golvet hittades två genombränningar och på den ena togs det brandprov. Golvet har en brandbild som går ned till golvlisen. Kan ej utesluta att någon form av brandfarlig vara har använts som brandaccelerator. På golvet hittades en vante och socka som skickades för analys. Branden från markplan vardagsrum har ej spridit sig till våning två invändigt eller utvändigt, enbart rökskador. Ovanför fönstren i vardagsrummet markplan och upp till takfoten har branden spridit sig utvändigt samt under takplåten där tjärpappen har antänds. Av brandens värme i tjärpappen har aluminiumplåten antänds (metallbrand). På våning två, (i första rummet) står två bäddade sängar och deras sängkläder har blivit brandskadade samt en säng som självslocknat. Branden i sängarna i första rummet, har ej att göra med branden i vardagsrummet på markplan. Brandprov har tagits från kuddarna och madrasser i det första rummet, där brandskadan finns. I rum två ovanför brandstartsrummet finns inga brandskador. I hela våning två finns kraftiga rökskador, men inga brandskador på väggar och golv.

SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning till andra fastigheter.

SLUTSATS

Inga naturliga brandstiftare finns. Entrédörren var uppbruten innan räddningstjänsten anlände. Inga fönster har varit öppna. Brandstartsrummet är vardagsrummet på markplan. Två genombränningar i golvets vardagsrummet påträffades. Våning två, finns brandskador i sängarnas kuddar och madrasser samt en av sängarna, som inte har en naturlig brandstiftare. Övrigt på våning två inga brandskador.