

UNDERSÖKANDE MYNDIGHETER

Räddningstjänsten X-stad. Skorstensfejarmästaren i X
sotningsdistrikt.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Brandingenjör Anders Pålsson.

OBJEKTET

Större villa i två plan och vind.

HÄNDELSEN

Brand i träbjälkar inbyggda i bjälklag. Branden upptäcktes genom att de boende kände röklukt. Branden släcktes genom att brandstyrkan sågade upp bjälklaget på tre sidor om murstocken och sprutade på vatten samt tog bort brinnande material.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen utförd i samband med brandsläckningen och undersökning av sotaren.

Primär brandplats

I änden på ena träbjälken närmast murstocken.

Brandskador

Brandskadan inskränktes till brandskadade bjälkar och uppsågat golv samt viss röklukt i huset.

Iakttagelser

På insidan av murstocken/rökgaskanalen känner man att det endast är tunn puts som ligger mot änden på träbjälken.

Vittnesuppgifter

Kaminen i våningen under hade man eldat i ordentligt sedan kvällen innan.

Övervakning och larmfunktioner

Brandvarnare fanns inte i huset.

Spridningsrisk

Branden hade enkelt spridit sig till hela huset när den väl utvecklats utanför bjälklaget.

SLUTSATSER

Kontrollen vid byggande eller ändringar av skorstenskanaler måste vara mycket noggranna.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Brandvarnare eller annat rökdetektorstyrt larm. Utökade möjligheter för skorstensfejarmästaren att besiktiga ny- och ombyggnad av rökkanaler.

DIREKTA ÅTGÄRDER

Uppsättning av brandvarnare rekommenderades direkt.

