

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, villa.

OBJEKTET

Enfamiljs villa i två plan, med hel källare. Fasaden av Mexitegel, yttertakets beklädnad är takpapp. Den omkomne hade trygghetslarm installerat. Brandvarnare fanns med batteri, som enligt grannen (öster) har bytt batteri i början på året.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larm tid: Kl.11:22

Framkomst: Kl.11:23

Larm tid: Kl.11:34

Före framkomst

En granne (söder) hörde en knall och såg att det slog ut lågor från det mittersta fönstret på undervåningen mot söder. Grannen rusade över och sparkade in fönstret i entrédörren för att nå låsvredet på insidan. En av grannens barn (söder) rusade till ytterligare en granne över gatan (öster) och hämtade nyckel. Grannen (söder) kunde inte komma in på grund av brandröken och värmen. Räddningstjänsten kom strax efteråt.

Vid framkomst

När räddningstjänsten anlände, slog lågor ut från fönster mot gatan (öster), alla fönster mot grannen (söder) samt fönster från varandan (baksidan väster). Räddningsledaren fick vetskapen att det troligen finns en person kvar. Inga lågor från fönstren på våning två. Räddningsledaren begärde förstärkning från X-stad, samt Z-stad till brytpunkten. Rökdykarna trängde in i hallen, sedan mot köket och in mot vardagsrummet, där var värmen för kraftig så rökdykarna måste backa. Dämpning av branden intensitet skedde utifrån, tills rökdykarna kunde gå in igen. Då skedde en övertändning på våning två. När rökdykarna gick in andra gången, upptäcktes en person på golvet i vardagsrummet liggande på rygg. Släckningen skedde både invändigt och utvändigt. Eftersläckning skedde under kvällen.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad blev inte informerad förrän ca 14:15, tog kontakt med polisens ledningscentral Q-stad om någon tekniker var påringd. Fick kontakt med teknikern och bestämde plats och tid. Undertecknad och polisen tekniska anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 14:45. Det brann fortfarande och kroppen var borttagen på grund av att innertaket kunde rasa ned. Polisen tekniska och jag, bestämde att undersökningen skulle genomföras dagen efter på förmiddagen. Den yy-yy-yy kl. 10:40 startade undersökningen. Entrédörrens glas låg på insidan, det stämmer med att grannen sparka sönder glaset i entrédörren. Grannen kunde inte komma in i huset, för att i dörren satt ett sjutillhållarlås. Dörren måste öppnas med nyckel. Ingen åverkan på entrédörren kunde upptäckas. Altandörren var låst och ingen nyckel fanns i låset. Källardörren har varit låst, inga brytmärken kunde upptäckas. Alla fönster i fastigheten har varit stängda.

En övertändning av brandgaserna har skett i undervåningen. Branden har spridit sig i första hand invändigt i trapphuset till våning två. När fönstren i bottenvåningen gått sönder av brandens värme, kom även utvändigt brandspridning. Brandspridningen till vinden har skett både invändigt och utvändigt via takfoten. Brandstartsrummet är vardagsrummet, stora brandskador och förkolningar på väggar och tak. Brandstarten är i golvet vid en kamin och dörrkarmen till köket. En genombränning av trägolvet på ett område av 0,50 x 0,60 meter och en bit ner i trossbottens sågspån. I kaminen fanns trärester efter

en brasa. Enligt grannarna brukar fastighetsägaren tända i kaminen nästan varje dag. En kopparbunke fanns vid högra sidan om kaminen på golvet, i den hittades aska och mindre kolbitar. Kopparbunken har troligen används som askhink. När kaminen tömts på aska har det varit glöd kvar som har hamnat bredvid kopparbunken och brand uppstått.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats förekommit, har ingen brandspridning skett till andra närliggande fastigheter. Brandstarten har varit i vardagsrummet i samband med att aska tagits ur kaminen och glödande brandrester kommit vid sidan av askhinken (kopparbunken).

FÖRKORTNINGAR

BM= Räddningsledare

Bf= Brandförman heltid

Bm= Brandmän

BfD= Brandförman deltid

BmD = Brandmän deltid

SÄNDLISTA

Polisen

Ulf Erlandsson SRV

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.