

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Villabrand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

NN, Polisen, och Ola Käll, Räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Fastigheten är en 1 ½-plans villa från XX (identifierad husfabrikant).

Villan är under uppförande och belägen i ett nytt villaområde.

Övervåningen är helt oinredd.

## **HÄNDELSEN**

Fastighetsägaren arbetade med att slutföra inredningsarbetet i bottenvåningen. Han hade under dagen oljat in ett trägolv i ett av sovrummen. Han trodde att oljan var vattenbaserad och när arbetet var klart torkade han av överskottsoljan med hushållspapper som han lade på golvet. Innan han lämnade villan, c:a 20.00, tryckte han ned trasorna i en sopsäck med annat brännbart material som stod i hallen. En granne, som hade flyttat in i sin villa, upptäckte c:a 01.28 branden och larmade SOS. Larmet inkom 01.30 och station X-stad åkte med 6 man. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten var villan övertänd och styrkan fick inrikta sig på att hindra spridning till grannfastigheten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid undersökningen kunde konstateras att branden startat i hallen i villans bottenvåning. Fastighetsägaren kom till platsen och berättade om arbetet med att olja golvet i sovrummet och den vattenbaserade golvoljan. I ett rum som inte brandskadats hittades en plastflaska med golvolja av samma sort som använts vid arbetet. Etiketten talade tydligt om att oljan är linoljebaserad och att risk fanns för självantändning.

## **SLUTSATS**

Med stor sannolikhet har de oljeindränkta trasorna självantänt i sopsäcken och orsakat branden.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk förelåg till angränsande villa.

## **ERFARENHETER**

Tyvärr har brukaren inte läst etiketten på golvoljeflaskan, utan trott att den var vattenbaserad.

## **FÖRSLAG**

Säljarna av dessa produkter borde ha en skyldighet att upplysa köparen om riskerna med produkten. Varningstexten på behållarna kan också göras tydligare.