

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Ringa lågor då fastighetsägaren begränsade branden med hjälp av trädgårdsslang, dock kraftig rökutveckling.

Räddningstjänstens åtgärder

Släckning utvändigt av sopkärlet och husfasaden. Rökventilation av hela fastigheten.

Brandförlopp

Branden som startat inuti sopkärlet spred sig till 4 sopsäckar med trädgårdsavfall som stod intill sopkärlet. Vidare spridning till dörr i husfasad. Röken spred sig in i fastigheten via två ventiler i garagedörrarna.

Skadeomfattning

Brandskador på fasad och dörrar samt rök/sotskador inne i fastigheten.

Spridningsrisker

Risk för fortsatt spridning in i garage där brandfarlig vätska förvarades omedelbart innanför dörren.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Villa i två plan i sutteräng med garage i huskroppen. Gjutna bjälklag mellan våningsplanen. Ytterfasad av tegel.

Primärbrand

Branden har startat i ett 160 liters sopkärl av plast som för tillfället stod uppställt utanför sopromsdörr på garageinfarten. Kärllet innehöll två mindre säckar med hushållssopor. Då kärlet smälter ner sprider sig branden horisontalt utmed fasaden och tänder dörr till soproms samt de säckar med trädgårdsavfall som finns intill sopkärlet.

Brandorsak

Kvällen innan har man eldat i en öppen spis som avslutades ca. kl. 20.00 enligt ägaren. 14 timmar senare tömmer han askan från spisen i sopkärlet. 1,5 timma senare brinner hela sopkärlet.

SAMMANFATTNING – ERFARENHETER

Det inte ovanligt att dessa sopkärl står uppställda utmed husfasader. En brand som startar inuti kärlet gör att plasten smälter ner snabbt och sprider sig. Plasten i sopkärlet tillför energi till branden så att den kan sprida sig vidare till ex. husfasaden.