

Köksbrand, den xx-xx-xx, kl.19.04. Larmet inkom som automatiskt brandlarm, när räddningstjänsten anlände klockan 19.12 brinner det i ett kök på andra våningen. Man registrerar att det ryker från taksektionen varför räddningsledaren, rekviderar förstärkning. Rökdykarna konstaterar ganska omgående att branden är koncentrerad till ett bänkskåp. Vid branden har ett vattenrör brunnit av, varför vatten strömmar ner genom golvet och aktiverar även en rökdetektor på första våningen. Någon rökspridning till detta våningsplan är det inte fråga om.

Brandskadan skvallrar om ett relativt långsamt inledningsförlopp, frågan är bara vad som är brandstiftare. Att branden skulle vara anlagd är inte sannolikt, däremot kan man inte helt utesluta slarv i samband med rökning. Vid ett informationsmöte, med berörda parter efter branden, framkom det dock att man under branddagen arbetat med att olja in kökets bänkskivor. Man hade då använt sig av en olja som bl a innehöll linolja. I bruksanvisningen för oljan stod en klar varningstext, vilken upplyste om oljans benägenhet att självantända i trasor o dyl. Tidsmässigt skulle det vara helt tänkbart att branden vållats av att trasor, som använts vid inoljningen och sedan kastats i skåpets sopkärl, självantänt under torkningsprocessen. Dessvärre är detta en brandorsak som blir allt vanligare. Kombinationen av ett allt större bruk av linoljebaserade produkter, samt en utbredd okunskap om dess faror vid efterhanteringen tenderar att höja vår redan dystra brandskadestatistik.

Vid informationsmötet framkom det också att brandlarmet inte kunde stängas av, larmdonen höll på i dryga 45 minuter innan man lyckades stoppa "oljudet". Inte ens vårdinstitutionens föreständerska, vilken kallades till platsen, hade en aning om fränkopplingsproblematiken. Även räddningspersonalens kunskaper om aktuell larmcentral var bristfällig i detta avseende. Larmcentralen är av ett fabrikat från landet X, många inom räddningstjänsten har inte tidigare konfronterats med konstruktionen. Enligt uppgift skulle larmdonen mycket lätt fränkopplas med hjälp av den vanliga brandskåpsnyckeln. Här behövs uppenbarligen information till såväl vårdpersonal som räddningsmanskaper. Någon framhöll dock att vårdpersonalen redan erhållit utbildning i hur larm och efterföljande åtgärder skall skötas. Men ändå, "repetition är all kunskaps moder"...., och jag tror personalen skulle behöva en genomgång av bränder och brandorsaker.