

Vindsbrand, den xx-xx-xx, kl.02.02. Räddningstjänstens ankomst till fastigheten kl.02.11, det rök då från vindssektionen. Rökdykarinsats via trapphuset, samtidigt som stegen restes mot taksektionen. Enligt insatsrapporten krånglade maskinstegen, varför Z-styrkans stege rekvirerades. Ganska omgående kan rökdykargruppen lokalisera branden på vinden, det visar sig vara flera brandhärder. Trots att branden fått fäste i väggar och takreglar har rökdykarna snabbt elden under kontroll, detta kan vi också tacka den ringa brandbelastningen i vindsförråden för. De flesta förrådsutrymmena var tomma, man fick mer ett intryck av att vinden var en uppehållsplats för öl- och spritkonsumenter. Sannolikt har inte fastighetens hyresgäster vågat förvara något i sina vindsförråd, kanske av rädsla för dem som "normalt" utnyttjar lokaliteterna?

Rökspridningen: Räddningsledaren ger i insatsrapporten en förklaring på brandgasspridningen långt ner i trapphuset. Redan på fjärde våningen möts rökdykarna av ett kompakt rökfyllt trapphus. Orsaken till detta är att det på vinden sitter fläktmotorer vilka tar in friskluft utifrån som sedan passerar ett värmebatteri, vilket trycker ut denna förvärmade luft via ventilationsgaller på varje våningsplan. Tilluftsintaget för detta arrangemang sitter på yttertakets, varför brandgaserna blandade sig med insugningsluften. Ovanstående konstruktion måste naturligtvis ses över, någon form av detektering av brandrök, vilket sedan leder till ett omedelbart stopp av insugningsfläktarna, bör komplettera fläktsystemet. I insatsrapporten markeras också, under punkten 8 Spridning;

*Fara för brandspridning till annan brandcell. Fara för rökspridning till annan brandcell. Fara för människors liv och hälsa genom giftig brandrök.*

Enligt min uppfattning saknas en vital punkt i insatsrapporten; (Rent allmänt och avser inte just denna rapport) *Brandgasspridning till annan brandcell konstaterad.*

Enligt försäkringsbolagets representant kommer skadan att hamna på mellan 1 - 1,5miljoner. Det är kanske hög tid att börja installera brandlarm på bostadsvindarna.

Brandorsaken: Mycket talar för att branden är uppsåtligt anlagd, i varje fall är det en mänsklig hand som åstadkommit förödelsen. Jag såg dock inga tecken på att rökning skulle vara orsaken, de många fimparna till trots.



*Den intilliggande vindssektionen har, förutom en smärre mängd brandrök, klarat sig helt från brandskador. En stängd sektioneringsdörr har här räddat fastigheten från än värre skada.*