

## **HÄNDELSEN**

Brand i bastu utbryter på X-vägen i X-stad. De som bor i villan ringer brandförsvaret samt startar eget släckförsök. När brandförsvaret anländer så har de som bor i villan utrymt samt stängt dörren in till bastuavdelning. Rökdykare sätts in för att släcka branden i bastun. Branden är begränsad till bastuutrymmet och släcks snabbt av. Övriga utrymmen runt om kontrolleras och ventileras. Kvinnan i huset förs med ambulans till sjukhus för kontroll då hon mådde lite dåligt av röken. Enligt uppgifter från ägaren har bastun inte varit i drift under dagen.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Huset där branden har förekommit är ett timmerhus på 69 m<sup>2</sup> i ett och ett halvt plan. I undervåningen finns det ett kök, vardagsrum, hall samt duschutrymme med bastu. Övervåningen innehåller sovrum. Branden har varit lokaliserad i bastun. Övriga delar av huset var rökskadat. Bastun är på ca 4 m<sup>2</sup>. Branden har varit belägen i den övre delen i bastun. Brandstarten är på och omkring överdelen på bastuaggregatet. Kolningsskador finns att finna ovanför bastuaggregatet på väggen samt till höger om aggregatet vid ett litet fönster. Taket i bastun var också kolningsskadat och till vissa delar en bit ned på väggarna. I taket och på väggarna fanns en hel del tjära att finna. Bastuaggregatet är av en typ med timer-funktionsvred samt ett termostatvred placerat i botten på aggregatet. På ovansidan på stenarna i aggregatet fanns det två stycken krokar från klädgalgar. Aggregatet stod i tillslaget läge med timervredet på en timme samt termostaten något uppskruvad för att kalla på värme. I bastun har det hängt en hel del kläder på tork. Enligt uppgift från ägarna har de normalt inte på aggregatet för att torka kläder. Kvinnan hade enligt uppgift dammsugit bastun under dagen ca sju timmar innan branden utbröt. Hon tror själv att hon kan ha kommit åt vreden på bastuns strömpanel. Mannen hade tagit ur säkringarna för bastun när branden utbröt. Enligt uppgift har ingen sedan rört vreden på aggregatet.

## **SLUTSATS**

Hur vreden slagits till är svårt att förklara. Något av klädesplaggen har hängt för nära, alternativt fallit ned i bastuaggregatet och börjat pyrolysera för att i ett senare skede antända väggen.

## **ERFARENHETER**

Den mänskliga faktorn har varit framme. Information måste fortgå om att det är mycket olämpligt att använda en bastu som torkrum.