

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Begäran av polismyndigheten om yttrande över brand- och rökspridningsrisk vid 7 st olika bränder anlagda bränder.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Lars-Ove Jansson tillsammans med kriminalinspektör NN.

### **Stadshuset**

Upplag av gipsskivor övertäckta med plastpresenning, ca 3 meter från stenfasad till stadshuset. Brandförsvaret får larm om brand på gården bakom stadshuset den aa-aa-aa kl. 23.05. Man rycker ut med en station. Vid framkomst konstateras att det brinner i en plastpresenning

som ligger på travar med gipsskivor. Branden släcks snabbt. Någon spridningsrisk av branden till byggnad föreligger inte.

Undersökningen på plats visar bara sotningsfläckar i asfalten där gipsskivorna har stått. Allt materialet är borttaget. Kontakt med räddningsledare från brandförsvaret, samt genomgång av polisens fotografier, visar var upplaget med de brända gipsskivorna varit placerade. Gipsskivorna har varit övertäckta med en plastpresenning. 2 travar med ca 100 gipsskivor. Mellan travarna har någon person stoppat ner ett bilsätesöverdrag och tänt på. Det mesta av bilsätesöverdraget samt plastpresenningen är uppbrunnet. Pappret på gipsskivorna är bortbrända på en del ställen. Mer detaljer finns i polisens tekniska protokoll. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

### **Båtvarvet**

Ca 300 båtar upplagda för vinterförvaring. Båtarna ligger i sk kvarter med ca 50 båtar i varje, avskiljda med körväg mellan. Brandförsvaret får larm om brand i båtvarvet den bb-bb-bb kl. 23.29 och rycker ut med 2 stationer samt yttre befäl. Vid framkomst brinner det på två ställen på båtvarvet. Ena branden var runt en segelbåt i plast, presenning samt annat brännbart materiel. Den andra branden var runt en äldre segelbåt i trä, presenning samt annat brännbart materiel. Släckning av bränderna går tack vare tidig upptäckt bra. Kontroll av eventuell brand och rökspridning till ruffen på båtarna görs. Branden har dock inte spridits dit. Brand och rökspridningsrisk föreligger till hela båtvarvet. Undersökningen på plats visar att den ena branden med segelbåten i plast är stora delar av plastpresenningen bortbränd. Även ställningen i trä runt båten visar på kolningsskador. Brandskador finns även på skrovet samt sittbrunn och däck. Den andra branden med äldre segelbåt i trä, är presenning i plast delvis uppbränd. Delar av ställningen av trä påvisar kolningsskador. Brandskador finns på däck. Tidig upptäckt av branden från en person som gått förbi platsen räddar båtvarvet från en storbrand. Här finns mängder av brännbart materiel. De bägge bränderna är med stor sannolikhet anlagda. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

### **X-vägen**

Gammal stenbyggnad på området X. Den aktuella delen av byggnaden används idag endast för dagtidsverksamhet för en skola. Brandförsvaret får automatiskt brandlarm till en byggnad på området den cc-cc-cc kl. 23.55, och rycker ut med en station samt jourhavande brandingenjör. Vid framkomst brinner det på dörrens utsida förmodligen i en postlåda av plast. Lite brandrök har letat sig in i byggnaden och utlöst brandlarmet. Branden på dörren släcktes med en handbrandsläckare. Lite brandrök i korridoren innanför dörren ventilerades bort. Undersökningen visar att en entrédörr till byggnaden påvisar brandskador på dörrens utsida. Dörren är brandskadad mitt på samt vid nederkanten. På dörren har det suttit en brevlåda i plast som har antänds. Brevlådan har smält ner och hamnat vid dörrens nederkant, där den fått fäste och fortsatt att kola. Brandrök har letat sig in till en korridor innanför dörren. I taket sitter en rökdetektor. Den ger larm till SOS. Branden är med stor sannolikhet anlagd. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

### **Returpapperscentralen**

Upplag av returpapper i buntar fritt beläget på gården vid returpapperscentralen. Buntarna är placerade ovanpå varandra till ca 4 meters höjd. Brandförsvaret får larm om brand i pappersbalar vid returpapperscentralen den dd-dd-dd kl. 00.16 och rycker ut med 2 stationer samt yttre befäl. Branden syns på långt håll, och vid framkomst brinner det friskt från pappersbuntarna på gården till returpapperscentralen. Branden dämpas med vattenkanon från tankbil. Vidare läggs ett skumtäck över pappersbalarna. En traktor tas in i arbetet med att lämpa om pappershögarna för att komma åt att släcka glödbränder. Vid undersökningen av platsen ligger det mesta av det brända pappersbuntarna utspritt över hela gårdsplanen. Efter samtal med räddningsledare samt fotografier taget på ett tidigt stadium visar dock var pappersbalarna stod vid brandtillfället. Ca 8 meter därifrån förvarades stora mängder av träpallar. Dessa har ej påverkats av branden. Inte heller returpapperscentralens byggnad påvisar några brand eller rökskador. De faktiska brandskadorna är ca 150 ton pappersbalar som förvarades mitt på gården. Branden är med stor sannolikhet anlagd. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

### **Y-gatan**

Industrifastighet i 1 plan. Ca 1600 m<sup>2</sup>. Flera näringsidkare finns i byggnaden. Brandförsvaret får larm om brand i byggnad den ee-ee-ee kl. 01.39, och rycker ut med 2 stationer samt yttre befäl. Vid framkomst konstateras brand i stora träportar samt delar av fasaden. Hela lokalen innanför är helt rökfylld. Man släcker av branden utanför, bryter upp portarna, går in i byggnaden och ventilerar bort brandrök. Kontroll görs av hela fastigheten efter eventuell brand och rökspridning. Ett snabbt ingripande räddar byggnaden från en storbrand. Undersökningen visar att någon person anlagt brand i kartonger och bildäck som placerats mot portar till fastigheten. Därefter har porten av trä antänds. Faktiska brandskador finns på portarna samt fasaden och upp mot takfoten. Inne i lokalen finns sotskador. Den aktuella lokalen som är brand- och rökskadat är på ca. 40 m<sup>2</sup>, avskild från andra näringsidkare med gipsväggar. Försök till en andra anlagd brand påträffas vid en annan port. Träpallar samt ett däck hade placerats mot porten. Däcket hade antänds men självslocknat. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

### **Restaurang**

Restaurang i ett plan belägen vid hamnen. Byggnaden är på ca 350 m<sup>2</sup>. Väggar är utvändigt i målat trä. Brandförsvaret har ej blivit larmade. Här ertappas en man som håller på att anlägga bränder på fasaden mot huset av en förbipasserande person. Han släcker bränderna och ger sig av från platsen i en personbil. Vittnet ringer polisen som via en bilpatrull tar upp jakten. Han stoppas av en utlagd spikmatta, och tas om hand av polisen. Undersökningen av platsen visar att brand har försökts att anläggas på 3 ställen på fasadens utsida. Ett tygstycke har placerats på två ställen bredvid varandra. Tygstyckena har stoppats bakom stående trästavar och husfasaden av trä och sedan tänds på. På fasaden syns kolningsoch sotningsskador. Enligt vittnet har brandanläggaren släckt bränderna själv innan han ger sig av från platsen. Träfasaden påvisar sprickbildningar och verkar väldigt sprött och fnöskigt. Utan släckningsinsats föreligger risk att brand utvecklas in i fasadpanelen av trä, för att sedan utvecklas till en total brand av hela byggnaden. På ett annat ställe har försök till anlagd brand gjorts i ett fönster. Isoleringsskivan har antänds, men försöket har misslyckats och självslocknat. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

### **Bensinstation**

Brandförsvaret har ej blivit larmade. Här upptäcks ett försök till anlagd brand i ett fönster på bensinstationens baksida. Branden upptäcks efter ca 3 och en halv vecka av en förbipasserande person, som talar om detta för bensinstationens personal, vilka ringer polisen om händelsen. Undersökningen visar att någon person försökt att

anlägga en brand i ett fönster. En tygtrasa, likt den som upptäckts vid en annan anlagd brand ca 3 och en halv vecka tidigare, har stoppats in i springan mellan fönsterbåge och karm nertill på fönstret. Tygtrasan har antänds men förmodligen självslocknat. Inga brandskador kunde upptäckas på fönstret men väl sotningsskador. Sakkunnigutlåtande om branden begärs och utfärdas till polismyndigheten.

#### **SLUTSATSER**

Bränderna har med stor sannolikhet anlagts av en och samma person, den man som ertappats på bar gärning med att anlägga en brand på restaurangen. Gemensamt för samtliga brandplatser är att han har anlagt brand i tygtrasor, och på ett par platser i papper och wellpapp. Polisens tekniker kunde genom bevis binda mannen till minst 3 av brandplatserna. Mannen har suttit anhållen och åtalad för mordbrand, och är även dömd för detta. Han är dömd till rättspsykiatrisk vård. Bifogar polisens tekniska protokoll.