

HÄNDELSEFÖRLOPP

Räddningstjänsten larmades kl. 03.16, vid framkomst kl. 03.28 konstaterades fullt utvecklade rumsbrand med lågor ut från fönsteröppning på nedre plan i södra gaveln. Fasaden samt takfot ovanför fönstret hade antänts. På plats fanns en granne som hade larmat samt tömt en pulversläckare in genom det genombrunna fönstret dock utan synligt resultat. Insatsen startades med att slå ned branden utifrån samt rökdykarinsats via uppbyggnad av den låsta entrédörren. I dörröppning mellan hallen och vardagsrummet (ca. 1,5-2 m in från entrédörren) påträffades en omkommen svårt bränd mansperson liggande på mage, vilken direkt togs ut av rökdykarna. Därefter genomfördes resten av huset, inga fler personer hittades. Branden släcktes.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning utfördes av undertecknad samt kriminaltekniker. Känt innan undersökningen var att ägaren (den avlidne) ensam hade åkt till fritidshuset. Huset saknade brandvarnare. Vardagsrummet hade omfattande brandskador, innertaket (träpanel) var i princip helt uppbrunnet. Detsamma gällde innertak i hall i anslutning till ovannämnda rum. Mycket talar för att brandförloppet varit långsamt. Resten av huset hade kraftiga värme och sotskador. Efter friläggning av golvet i vardagsrummet kunde konstateras att primärbranden startat i rummets sydöstra hörn där golvet var hårdare bränt än i övrigt. I hörnet hade det stått en tv-apparat och det hårt brända området fanns i anslutning till denna plats

Den omkomne

Kroppen anträffades liggande på mage med överkroppen inne i vardagsrummet vilket kan tyda på att han varit på väg in i rummet. Ev. kan han ha sonnat vid köksbordet och vaknat i omtöcknat tillstånd och begivit sig mot rummet men fallit ihop vid dörröppningen. Obduktionen visade på koloxidförgiftning.

Brandorsak

Går ej att fastställa med säkerhet. Branden kan ha startat i tv-apparaten som var av äldre modell. Ett andra alt. är att levande ljus glömts bort och antänt brännbart material.