

HÄNDELSEN

Larm inkommer till RC om röklukt i trapphus, lokaliseras av larmande till andra våningen. När brandförsvaret från Södertälje anländer konstaterar de att det brinner i en lägenhet på tredje våningen. Dörren bryts upp då ingen öppnar. Ingen person finns i lägenheten. Det brinner i köket, branden släcks ned och efterkontroll med IR-kamera utförs för att konstatera att branden inte har spridit sig i väggar eller upp genom fläktsystemet.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenheten är belägen på tredje våningen. Lägenheten är på två rum och kök och ca 65 kvadratmeter stor. Lägenheten är smittad av sot i hallen, vardagsrummet samt sovrummet. Detta beroende på att dörrarna till dessa rum och köket stått öppna under branden. I köket finns primärbrandplatsen att finna, denna är till höger om spisen i ett bänkskåp. Spisplattorna till höger på spisen framifrån sett har stått på läge sex, läge sex var full effekt. Vreden var av klicktypen med tydliga hack. Ovanpå spisen låg en bakplåt över dessa plattor. Bakplåten låg med halva delen på två pizzakartonger som låg på bänkskåpet till höger om spisen. Pizzakartongerna var uppbrända så endast sotflagor återstod. Bänkskåpet hade djupa brand och kolningsskador där pizzakartongerna har legat. Fläkten hade smältskador samt sot och brandskador. Fläkten var en kolfilterfläkt och därför ej kopplad till lägenhetens befintliga ventilationssystem. Övriga delar av köket hade sotskador och rökskador. Ingen brandvarnare fanns i lägenheten, däremot fanns det fäste i taket där brandvarnaren en gång suttit.

SLUTSATS

Branden har startat via värmeledning via bakplåten som låg mot plattorna och över pizzakartongerna. Branden har via värmeutvecklingen tagit fart i bänkskåpet och efter hand spridit sig upp till fläkten. Vreden till spisen kräver en del kraft för att kunna ställas i olika lägen, de är ej av typen lättsnurrande.

ERFARENHETER

Brandvarnaren som en gång var uppsatt av bostadsföretaget var nedmonterad.