

Villan var under renovering. När första styrkan anlände, klockan 09.15, brann det med öppna lågor i entrén och farstuvisten samtidigt som elden fått fäste i den ovanliggande takfoten. I rummet omedelbart innanför entrén brann det i dörrkarm och innertak. Branden invändigt släcktes snabbt av rökdykarna, varefter taket frilades.

Heta brandgaser hade trängt in i rummet omedelbart innanför entrén och farstun och antänt den inre dörrkarmen samt värmeskadat hela innertaket. Här var en antändning ytterligt nära. Vad hade funnits på farstuvisten där branden startade? En inre renovering av fastigheten pågick, ett av rumsgolven var nyslipat, i ett annat utrymme stod det bl.a. golv- olja, slipskivor och trasor. Jag försökte utläsa på dunken med golvolja vad den innehöll, en inte alldeles lätt uppgift då texten var på danska och varningsetiketten lyste med sin frånvaro.

Man skall ju passa sig för att dra några förhastade slutsatser, men ett par tior skulle jag nog sätta på att dessa komponenter på bilden har med branden att göra. Golvet här är nyligen slipat! Var ställdes slipdamm och begagnade trasor?

Ingen fanns vid tillfället i villan, vare sig ägaren eller de anlidade hantverkarna. Branden upptäcktes av en granne som bodde några hundratal meter därifrån.

Om vi talar om en självantändning, vilket jag håller för troligt, så har denna sannolikt fått ett antal ostörda timmar på sig för att sedan ”slå ut i full blom”.