

## **OMFATTNING VID ANKOMST**

Vid räddningstjänstens framkomst kl. 22:38 kunde konstateras att rök trängde ut från takfoten i hela fastigheten mot väster. Brand på vindsvåningen i uppgång X.

## **RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER**

Omedelbar rökdykarinsats mot vindsvåningen i uppgång X.

Evakuering av hyresgäster på plan 3 i både den aktuella uppgången och den intilliggande. Håltagning mot det fria på 4 ställen. Ytterligare rökdykargrupp insatt i intilliggande uppgång efter det att förstärkning anlänt.

## **BRANDFÖRLOPP**

Brand har anlagts på hylla i mindre garderobsutrymme i obobodd vindslägenhet. Med hjälp av kraftigt drag (skorstenseffekt) spred sig branden till ovanliggande vindsutrymme.

## **SKADEOMFATTNING**

Vinden kraftigt brand, rök- och vattenskadad, samt skador i yttertak efter håltagning. Underliggande lägenheter på plan 3 och 2 rök och vattenskadad.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Spridningsrisk till underliggande våningar och till grannfastigheter, undermåliga brandmurar.

## **PLATSBESKRIVNING**

3-vånings flerfamiljshus med vindslägenheter på en sida och vindsförråd på en. Lägenheterna på vindsplan ej bebodda.

Takkonstruktion: Plåt över träregel över eternit över tjärpapp på träpanel.

Bjälklag: trä klätt med kloasong på undersidan, isolering okänd.

Brandmurar: Kloasong, ej tät, ej över nock. Väggar i murverk av tegel.

## **PRIMÄRBRAND**

Hatthylla i garderob. Brännbart mtrl. har här satts i brand på något sätt. Polisens tekniker har säkrat spår. Denna brandhärd ligger klart lägre än övriga brandrums neutralplan. Att notera är hyllans helt jämna "brandyta".

## **BRANDORSAK**

Branden är anlagd.

## **SAMMANFATTNING**

En relativt tidigt upptäckt, ett tidigt larm och personer med lokalkännedom ledde till att räddningstjänsten med en massiv och snabb insats kunde förhindra att branden fick en större omfattning. Tidig rökdykarinsats och håltagning mot det fria är de två största framgångsfaktorerna.

