

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid framkomst

Vid ankomst cirka 10 minuter efter larmet gått. Syntes rök tränga ut från tak och ventiler.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare skickades in i huset och hittat mannen efter några minuters letande.

Skadeomfattning

Villan fick totala brand- och rökskador.

Spridningsrisker

Inga.

UNDERSÖKNING

Roger Banck. I undersökningen deltog även brandman NN och kriminaltekniker XX.

Platsbeskrivning

En villa byggd runt sjuttioalet.

Primärbrand

Bastuaggregat.

Brandorsak

Branden har med största sannolikhet startat i bastun. Bastun har för övrigt använts som förvaringsplats åt kläder och dylikt.

BESKRIVNING - ERFARENHETER

Vi fick larm om brand och rökutveckling i en villa på X-vägen i X-by. Första styrka som anländer är deltidstyrkan från Y-by. De ser att rök tränger ut från tak och skorsten. Lampor som tidigare lyst inne i huset har slocknat. Detta får de reda på av mötande grannar. De får också information om att det inte finns några personer i huset. Första åtgärd blir ändå att rökdykare skall försöka att sig in i huset, genomsöka det sedan försöka att lokalisera var branden finns. Angreppsväg blir från altandörr på husets baksida. Röken är väldigt tät och det är också hög temperatur inne i huset. När vi precis startat rökdykningen kommer frun i huset hem. Hon säger då att det kan finnas personer kvar inne i huset hennes man och son. Efter några minuters rökdykning hittar rökdykarna en person. Det är mannen i huset, han har då ingen andning. Ambulans är på plats och kallas direkt fram för att hjälpa den nödställda. Han förs direkt med ambulans till sjukhus där det senare konstateras att han är död.

Rökdykning fortsätter eftersom vi fått besked om att det kan finnas fler personer kvar inne i huset. När resten av huset är genomsökt har fortfarande ingen mer person funnits i huset. Vi får då reda på av frun i huset att hon precis talat med sonen. Han har inte varit hemma under eftermiddagen utan varit hos en kamrat på annan ort. När vi några dagar senare gör vår brandorsaksutredning finner vi att branden har startat i bastun. Det är även den information vi fått från styrkorna som varit på plats och släckt branden. Att branden förmodligen startat i bastun och att mannen upptäckt branden försökt släcka med duschslangen för den stod och rann när rökdykarna var där.

Vår teori om hur branden har startat är då enligt följande. Mannen har duschat och när han passerat förbi panelen där man startar bastun har han råkat stöta till den så den står i läge till. Han har sedan gått och satt sig i gillestugan som ligger ett par rum bort. Han har där sedan startat en brasa i öppna spisen. Inne i bastun, som inte har använts på några månader, har man förvarat en del linnekläder. Detta för att man har städat ut svärmorns lägenhet. Man har sedan lagt in kläder handdukar o dylikt inne i bastun och även i närhet av

aggregatet. Det är förmodligen detta som har orsakat branden som har börjat i bastun. Mannen satt i gillestugan kände inte röklukt på grund av att han eldade i den öppna spisen. Detta medförde att han upptäckte branden i ett sent läge. När han väl upptäckte branden sprang han förmodligen bort mot bastun försökte släcka med duschslangen. Han förstod sedan att han ej skulle klara av att släcka branden. Då försöker han att ta sig ut ur huset för att larma men kommer ej fram till ytterdörren innan han faller ned på grund av att han fått i sig för mycket rök.

UNDERLAG FÖR UTLÅTANDET

Samtal med räddningsledare ZZ. Samt egen platsundersökning.