

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa. En klädkammare som är omgjord till datarum på våning två är brandstartsrummet..

OBJEKT

1½ plans villa på betongplatta. Fasaden är trä på långsidor och gavelspetsar. Tegel på kortsidorna, taktäckning är betongpannor. Villan saknade brandvarnare och annan släckutrustning.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 11:19

Framkomst: kl. 11:26

Före framkomst

En person befann sig i brandstartsrummet och skulle gå på toaletten. När personen kom tillbaka så brann det i rummet (klädkammaren). Personen varnade alla i villan. En annan person ringde 112 för att larma. I villan hade tre personer befunnits.

Vid framkomst

Villabranden är tvåstationslarm, med förstärkning från X-stad. I ett tidigt skede kom en uppgift om att, värmeljus hade brunnit i brandstartsrummet. Kraftig rök vällde ut via fönster på våning två, lite rök på markplan. Rökdykarna sändes in och släckta branden som var i ett rum på våning två. Styrkan X-stad anlände och var beredda på rökdykning om brandspridningen skulle ske till vinden. X-stad behövdes inte sättas in. Brandröken ventilerades bort med fläktar. Insatsledaren kontaktade restvärdesledaren som kom och påbörjade saneringsarbetet.

UNDERSÖKNING

Polisen och undertecknad anlände brandplatsen två dagar efter branden kl. 10:45. Brandstarttrummet är en omgjord klädkammare till datarum på våning två. Dörren från hallen har stått på glänt. Dörren från rummet till datarummet har stått öppen och dörren var nästan uppbrunnen. I brandrummet har det varit mycket varmt och branden har startat högt. I brandresterna hittades på olika ställen, men mot ytterväggen på golvet, två värmeljusformar. En värmeljusform hittades på en hylla. Datorutrustningen är ej brandstiftaren. Elen kan också uteslutas, skarvdosan var intakt. Brandens karaktär tyder på att ingen brandfarlig vätska har förekommit.

SPRIDNINGSRISK

- Om ingen släckinsats har gjorts, så hade hela fastigheten totalskadats.
- Hela fastigheten hade rökskadats.
- Inga personskador.

SLUTSATS

- Datorutrustningen som brandstiftare kan uteslutas.
- Elen kan uteslutas.
- Värmeljuset som framkom vid släckningsinsatsen, kan inte uteslutas som brandstiftare.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Brandvarnare i villan saknades och därmed ingen tidig upptäckt.