

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa, herrgårdsbyggnad.

### OBJEKT

Villan är i två plan med torpargrund och vind. Fasaden är av stående träpanel och taktäckningen av tegel. Villans storlek är ca 19,5x12 meter. Brandvarnare fanns, men ingen monterad.

### BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 04:50

Framkomst: kl. 04:58

#### Före framkomst

Dottern hade somnat framför TV:n, när familjens ena hund väckte sonen i familjen. Det var rökigt i sonens rum. Han väckte de andra i familjen. Ägaren kontrollerade och upptäckte att det brann i dotterns rum. Ägaren ringde 112 för att larma, medan han väntade så stängde han dörren till brandrummet och till sonens rum. Sedan ritade han en skiss på övervåningen och gav insatsledaren som var först på plats.

#### Vid framkomst

Ägaren överlämnade ritningen på övervåningen och talade om vart branden var som intensivast. Rökdykarna sändes in och släckte branden. Uppsågning av golvet samt uppsågning i angränsande rum, golv samt vägg. Ventilerade bort brandröken och överlämnade brandplatsen till ägaren.

### UNDERSÖKNING

Polis och undertecknat anlände brandplatsen den två dagar efter branden kl. 13:30, med i undersökningen var insatsledaren. Brandstarttrummet är på våning två, i dotterns rum. Branden spred sig till intilliggande sovrum. Vid undersökningen hittades en skyddshuv för element utanför byggnaden och på den hittades ett värmeljus, som hade smält fast. Under värmeljuset har någon form av grönaktig plast stått. När värmeljuset har brunnit ut, så är metallformen mycket varm. Då har metallformen antänt plastdetaljen och brinnande plast antänt tidningar och kläder på golvet. Brandskador på väggen, sängen och elementens eldelar antänts och branden är ett faktum.

### SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckinsats skett, så har hela villan antänts. Ingen brandspridning till övriga byggnader i närområdet. Den närmaste byggnaden är ca 16 meter från brandbyggnaden.

### SLUTSATS

- Brandstarttrummet är dotterns sovrum.
- Brandstiftaren är ett värmeljus som stått på skyddshuven för värmeelementet och som har antänt golvet med tidningar och kläder.
- Elen kan uteslutas, branden har kommit från golvet och upp i värmeelementet.

### ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

För att få en tidigt upptäckt av brand, så är brandvarnare ett mycket bra varningssystem.

