

En fullt utbruten lägenhetsbrand mötte räddningsstyrkan, vilken anlände klockan 05.33. Rökdykarna påträffar en person liggande i korridoren utanför den aktuella lägenheten. Han avfördes omedelbart till sjukhus, där han senare behandlades i tryckkammaren för sina rökskador. Ytterligare en person, från en grannlägenhet, fick föras till sjukhus, denna dock med lättare rökskador. Enligt insatsrapporten avslutade räddningstjänsten sitt arbete klockan 06.57. I samma rapport anger räddningsledaren att fara för brand- och rökspridning till annan brandcell förelåg. Nog så riktigt, vid mitt samtal med kvinnan i grannlägenheten berättade hon att brandrök trängde in i hennes rum. Hon väcktes av rökdykarnas bultande på hennes dörr. Någon fungerande brandvarnare hade hon uppenbarligen inte i sin bostad. Lika illa var det i brandlägenheten, brandvarnaren hade under branden fallit ner på golvet, den saknade dock batteri. En nog så ödesdiger brist!

Sängen blev totalt utbränd, mannen måste, i avsaknad av fungerande brandvarnare, haft änglavakt. Han tog sig dock ut i korridoren, och enligt uppgifter från sjukhuset är han utom fara efter tryckkamarbehandlingen. Med största sannolikhet har branden orsakats genom sänggrökning, sängens träregel vid huvudändan är djupt kolad, samtidigt som hela madrassen har brunnit upp. De aktuella bostadsrummen har tidigare varit utrustade med automatiskt brandlarm, numera bortkopplat. I rummens tak sitter fortfarande de gamla rökdatorerna kvar. Enligt min uppfattning borde dessa demonteras då de annars kan invagga de boende i en falsk säkerhet. Vilket kanske kan förklara frånvaron av batteri i brandlägenhetens brandvarnare! Förutom den helt uppbrända sängen fanns det också en smärre brandskada på sittsoffans ena karm. Värmen hade inte påverkat lägenhetens fönsterruta, den var sotig men inte värmspräckt. Vid branden spred sig brandgaserna ut i korridoren på första våningen samt till trapphuset. Fastigheten innehas av bostadsbolaget X.