

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i gatukök.

OBJEKTET

Gatuköket är sammanbyggt med ett bostadshus. Bostadshuset har hel källare ned 1 och ½ plan. Gatukökets bärande bärverk och bjälklag är av trä. Fasaden är trä, utom i söder och baksidan där det är en tegelvägg. Ritning på till- och ombyggnad är inlämnad 1994, medsänd ritningen stämmer ej. Ingen brandvarnare, släckutrustning hittades ej.

HÄNDELSEN

Före framkomst

En granne till brandfastigheten väcktes av hunden som var orolig och skällde. Hundägaren gick och kollade varför hunden skällde. Då upptäcktes att det brann i gatuköket. Grannen larmade 112 och väckte ägaren i bostadshuset som gatuköket är sammanbyggt med. Bostadshusets ägare drog fram en vattenslang och spolade vatten genom fönstren, i väntan att räddningstjänsten skulle anlända.

Vid framkomst

Gatuköket var övertänt vid framkomst. Lågor slog ut i fönster mot gatan. Styrkeledarens inriktning att skydda bostadshuset och att dämpa branden. Förstärkning sker med automatik till X-stad, Z-stad går till brytpunkt X-by. Insatsledaren övertar befälet som Räddningsledare och fortsätter släckningsarbetet. Håltagning sket i sammanbyggnaden för att stoppa branden och det lyckades. Branden släkts och överlämnar till fastighetsägaren för bevakning.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anländer brandplatsen samma dag kl. 10:30. Gatuköket har svåra brand- och förkolningsskador. De mittersta fönstren i serveringsdelen är öppningsbara. Ena fönstret hade ramlat ut och låg på utsidan. Kunde ej upptäck några brytskador på fönstret. Fönsterbläcket på det aktuella fönstret har brand- och värmeskador, men inte någon annanstans. Innanför det aktuella fönstret på golvet hittades en genombränning. Golvet består av golvbeklädnad (plastmatta), golvspånskiva, isolering och längst underst assabord. Brandprover togs i området vid genombränningen och skickades till SKL för analys. Brandställen har varit i detta område. Ingen naturlig brandstiftare hittades. Elen har ej varit brandstiftare. Huvudcentralen hade huvudsäkring utlöst, samt en elcentral hittades i trappan mot bostadshuset källare, där var flera säkringar trasiga. Elcentralen i lagerdelen var några säkringar trasiga.

SPRIDNINGSRISK

- Brand- och rökspridning till bostadshus.
- Ingen brand- och rökspridning till närliggande fastighet.
- Brand- och rökspridning till hela gatuköket.

SLUTSATS

- Brandstartsområdet är i den inglasade uteplatsen, under öppningsbara fönstret.
- Brandområdet i gatuköket har ingen naturlig brandstiftare.
- Elen kan uteslutas som brandstiftare.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Gatukök och liknande byggnader bör ha någon form av branddetektering, för att få ett tidigt larm.

FÖRKORTNINGAR

IL= Insatsledare, Räddningsledare

SL= Styrkeledare heltid

SLD= Styrkeledare deltid

Bm= Brandmän heltid

BmD= Brandmän deltid