

Hetarbete antände vindsbjälklag på X-gatan, onsdagen den xx-xx-xx klockan 11.32. När räddningsstyrkan anlände till vindsutrymmet, klockan 11.41, var vinden rökfylld, en glödbrand hade fått fäste i bjälklaget i anslutning till hisschaktet. En snabb uppbrytning av vindsgolvet och glödbranden var snart under kontroll. Släckningen medförde små vattenskador i undertaket, vilket i viss mån drabbade den underliggande lägenhetens toalettutrymme.

Brandorsaken. På vindsvåningen skall ett par nyq lägenheter inredas varför hisschaktet måste byggas upp till denna nivå. Under installationsarbetet skar smederna av en järnbalk, vilken var dragen genom hisschaktsväggen, värmet i balken antände därvid trosbottnen i direkt anslutning. Smederna hade helt enkelt missbedömt den värme som genererades i balken vid skärningen. De hade släckmedel på platsen och bevakade dessutom hetarbetet två timmar efter utförandet. Trots detta gick det således inte att undvika en antändning. Dessbättre synliggjordes glödhärden innan smederna hunnit lämna arbetsplatsen, i annat fall hade sannolikt skadorna blivit av betydligt större omfattning. Vid min brandplatsundersökning konstaterade jag det inte fanns några gasflaskor på den aktuella vinden, vilket det ju inte skall finnas efter arbetstidens slut. Gasflaskorna skall förvaras på en speciellt utmärkt plats på nedre plan. Vindsvåningen skall som sagt omvandlas till bostads yta, ett par lägenheter var planerade. Arbetet hade pågått under en tid och några tidigare brandincidenter hade inte förekommit, trots att det hade skurits ner en hel del av den gamla hissinstallationen. De nya hyresgästerna till vindslägenheterna kommer att få en hyfsad utsikt över stora delar av staden, men det lär väl kosta...