

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet, flerbostadshus, våning 1. Ytterligare en brand inträffade den yy-yy-yy kl.02:30.

OBJEKTET

Flerbostadshus i tre plan, med hel källare. Trapphuset A har sju lägenheter. Plan 1, en lägenhet. Plan 2, tre lägenheter. Plan 3, tre lägenheter. Totalt sju lägenheter i trapphuset. Ingång B har affärsdel i markplan samt två plan med lägenheter. Varje våningsplan finns tre lägenheter, totalt sex lägenheter. Byggnaden är uppförd i betong. Bärande byggnadsdelar är i betong. Brandlägenheten är ombyggd till fyra rum, matrum, kök och två duschrum. Ingen brandvarnare finns i brandlägenheten.

HÄNDELSEN

Före framkomst

En person upptäckte att det brann i en lägenhet på bottenvåningen och ringde 112 för att larma.

Vid framkomst

En person mötte räddningstjänsten och visade till den aktuella lägenheten. Entrédörren till trapphuset var ej låst. Lägenhetsdörren var ej låst, det saknades både lås och dörrhandtag. Räddningstjänsten hittade fyra brandplatser. Samtliga brandplatser har självslocknat. Utvädring av brandröken skedde och överlämnande brandplatsen till fastighetsägarens representant.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen två dagar efter första branden kl. 13:30.

Entrédörren hade brytmärken, kan ej avgöra om brytmärkena är färske. Lägenhetsdörren saknade dörrhandtag och dörrlås, dörren kunde ej låsas. Fyra mindre separata brandplatser hittades i lägenheten som ej var uttyrd.

Brandplats 1: Brand på element under fönster. Rester av något tygmaterial hittades i brandresterna och lite plastmaterial som ej kan identifieras. Golvet under fönstret har en liten brandskada på golvbeläggningens (golvmattan) ytskikt. För lite värmevärde i tygmaterial på elementet för att det skulle utveckla en brand i fönstret och golvet. Brandplatsen har ingen naturlig brandstiftare.

Brandplats 2: Brand på golvet ca 1,45 meter från fönstret, brandskadans storlek ca 42x42 centimeter i omfång. I brandresterna hittades tygrester av klädesplagg. För lite värmevärde i tyget på golvet för att det skulle utveckla en brand i golvmattan. Golvmattan släpper inte från sig så mycket brännbara gaser, så att branden kan fortleva. Brandplatsen har ingen naturlig brandstiftare.

Brandplats 3: Brand i en handduk som hängde på dörrbladet till sovrummet, där de övriga ovan nämnda bränderna är. Handduken har inte kunnat alstra så mycket värme att färgen och dörrbladet skulle ha antänts. Handduken har för lite värmevärde för antändning av färgen eller dörrbladet. Dörrbladets övre del har fått brandskador. Brandplatsen har ingen naturlig brandstiftare.

Brandplats 4: Branden i de upp och ned vända lampskärmen har antänts i den översta lagren av papper, men har inte fått fäste i resterande brännbara materialet. Här finns en viss risk att branden kan utveckla sig om branden får fäste i pappersbladen. Ingen skada på golv. Brandplatsen har ingen naturlig brandstiftare.

Alla brandplatserna har självslocknat, räddningstjänsten vädrade ut brandröken från lägenheten.

En brand den yy-yy-yy ca kl. 02:30 i badkaret, som släcktes av

ordförande i bostadsrättsföreningen. Han befann sig på andra sidan gatan och såg ett konstigt ljussken från lägenheten. Han rusade över till brandlägenheten för att kontrollera. Då upptäcktes att det brann i badkaret. Det som brann var kläder. Han släckte branden med blöta handdukar. Han ringde aldrig till räddningstjänsten eller polisen. Polisen och undertecknad fick kännedom om händelsen vid undersökningen. Bilder på branden finns i bildbilagan.

SPRIDNINGSRISK

Den risk som finns är den upp och nedvända lampskärmen. Om någon glöd hade ramlat ned i någon hålighet, är risken för antändning av papper i lampskärmen.

SLUTSATS

- Alla brandplatserna har självslocknat.
- Alla brandplatserna har ingen naturlig brandstiftare.

FÖRKORTNINGAR

IL = Insatsledare, Räddningsledare

SL = Styrkeledare heltid

Bm = Brandmän heltid

SLD = Styrkeledare deltid

BmD = Brandmän deltid