

Ur insatsrapporten:

BESKRIVNING AV OLYCKAN

Fastighetsägarna hade varit bortresta men efter hemkomsten känt röklukt i huset under 1 dygns tid, och ville ha hjälp och råd om vad det kunde bero på. Röklukt typ markbrand på våren kändes i köket framför allt under diskbänken. Eftersom denna del av huset var ett gammalt timmerhus misstänkte vi att mossa eller dylikt använts som isolering. Därför öppnade vi upp fasaden och tog ett hål i timringen. Här fanns ingen brand men röklukten kändes fortfarande! Beslut togs att såga upp golvet från insidan yttervägg under diskbänken och vidare ut i köket och där hittade vi den självslocknade branden i torrt björklöv, därav markbrandslukten. Eftersom det låg en 20 år gammal elvärmeslinga i golvet (brandorsaken) bröts strömmen i fastigheten och en elektriker rekviderades för att koppla bort slingan och kolla elanläggningen innan strömmen slogs på igen. Under insatsen hade vi kontakt med företrädare för försäkringsbolaget X, som är försäkringsrådgivare och fick vår "åtgärdsplan" sanktionerad. Räddningstjänsten tillhandahöll en "rökätare" för att få bort den röklukt som fanns i huset.

OLYCKSORSAK

Elektriskt fel i golvvärmeslinga placerad på ett stålträdsnät under brädgolvet och på isoleringen, dessutom inbäddat i torkat björklöv??

Ca

40 cm av värmetråden hade brunnit och stor del saknade isolering. En mindre brand hade startat i lövet och svett golvbrädorna och sedan självslocknat, troligen på grund av syrebrist? Orsak: elfel, åska några dygn tidigare, alternativt mössens åverkan på värmeslingan.

