

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand i flerbostadshus.

OBJEKTET

Flerbostadshusets är uppfört i betong med fyra trapphus och i suterräng. Suterrängdelen är allmänna utrymmen och ett dagis/lekis, två plan är bostäder med två lägenheter i varje våningsplan, totalt fyra lägenheter i varje trapphus. Vinden har lägenhetsförråd och sektionerad i A60 vid varje trapphus. Vinden ventileras ej via takfoten som är tät, ventilationen går i längdled. Brandlägenheten är två rum och kök på 57 kvadratmeter. Brandvarnare har fastighetsägaren monterat in i alla lägenheter år 1988. den xx-xx-xx kontrollerades de lägenheter som var tillgängliga 9 st. av 16 lägenheter och resultatet blev 2 st. fungerade, 2 st. fungerade ej (batteri), 5 st. saknades. I 7 st. lägenheter kunde ej kontrolleras. I brandlägenheten saknas brandvarnare samt i lägenheten ovanför brandlägenheten. Ritning saknas.

HÄNDELSEN

Före framkomst: En närboende granne kom åkandes på vägen utanför och såg att det brann i en lägenhet och ringde 112. Lågor slog ut från fönstret. Enligt lägenhetsinnehavaren, som låg och sov i vardagsrummet. Han vaknade av att han hörde en kraftig smäll, han kontrollerade lägenheten och såg att det brann i sovrummet.

Vid framkomst: Brandlarmet är tvåstationslarm med automatik från station A och station B. Entrédörren till trapphuset var ej låst när styrkan anlände. SLD station A hittade lägenhetsinnehavaren i trapphuset. Hur han har kommit till trapphuset, har ej framkommit. Han togs ut av SLD och överlämnades till Ambulanspersonalen som transporterade honom till sjukhus för kontroll. En övertändning med fullt utvecklad brand i sovrummet och hallen när rökdykarna trängde in i lägenheten. Rökdykarna släckte branden i hallen och trängde vidare till sovrummet som släcktes. Styrkan från station B anlände brandplatsen samtidigt som fastighetsägaren, som hade nycklar med sig. Styrkan från station B fick uppgift att säkra lägenheten ovan brandstartlägenheten samt kontrollera vinden. Utrymning av trapphusen C och D genomfördes. Brandlägenheten ventilerades och de övriga lägenheterna samt trapphuset och vinden. Fastighetsägaren övertog bevakningen samt Restvärdesledare och försäkringsbolag kontaktades

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den yy-yy-yy kl. 13:30. Brand i en lägenhet på våning 1, brandstartsrummet är sovrum. Brandstartplatsen är på sängens nedre del. Till vänster om sängen på golvet, hittades en elutaglist (skarvdosa). Inget tyder på brandstart. Av brandbilden på golvet så har ej brandfarlig vätska förekommit. Lilla fönstret i sovrummet har stått på glänt. Stora fönstret har varit stängt och gått sönder av brandens värme. Lägenhetsdörren har stått på glänt under branden. Hur balkongdörren har varit under branden, kan ej fastställas. Lågor har slagit ut ur fönstret i brandstartsrummet och fönstret på våning 2 gått sönder av brandens värme. Det som räddade lägenheten från antändning var att det fanns kraftiga gardiner samt ett snabbt ingripande av släckstyrkan. Takfoten är tät, mycket lite brandrök kom till vinden. Hela trapphuset har rök- och värmeskador.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomförts, hade brandspridningen skett till:

- Hela brandstartslägenheten.
- Till ovanliggande lägenhet via fönster.

· Kan ej utesluta att personer som kommer ut eller vistas i trapphuset kan komma till skada.

SLUTSATS

- Brandstartsrummet är sängkammaren.
- Brandstartsplatsen är på sängens nedre del.
- I brandstartsplatsen finns ingen naturlig brandstiftare.
- Elen kan uteslutas.
- Brandfarlig vätska kan uteslutas.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

En fungerande brandvarnare har med stor säkerhet minimerat brandskadorna, samt att grannarna hade uppmärksamma ljudet från brandvarnaren och räddningstjänsten fått en tidigt larm.