

## HÄNDELSE

När räddningsstyrkan kommer till fastigheten, klockan 01.25, brinner det på golvet, kring en golvslipmaskin, i vardagsrummet.

Golvpanelen måste friläggas då branden har spridit sig ner i trossbotten. Då renovering av fastigheten pågick fanns ägaren på en annan adress, han anlände till platsen efter cirka 30 minuter.

## ORSAK

Flera timmar innan brandupptäckten hade golvpanelen slipats med en slipmaskin. I samband med branden brann uppsamlingspåsen till slipmaskinen helt upp. Allt talar för att branden har startat till följd av en självantändning, sannolikt i uppsamlings- påsen, den kan också ha startat i trossbotten. Medlet som användes vid slipningen fanns i några burkar på brandplatsen. Vad medlet bestod av gick inte att få fram av burketiketterna. Det är inte ovanligt att oljan som används rinner ner mellan träplankorna i golvpanelen, i trossbotten kan sedan en självantändningsprocess starta. Ett förlopp som kan ta flera timmar tills en brand är ett faktum.

## ERFARENHETER

Sågspån och trasor tillsammans med linoljebaserade produkter utgör god jordmån för en självantändningsprocess. Vad man torde konstatera är att kunskapen om självantändningsproblematiken är dålig bland allmänheten, ja tyvärr även bland yrkesarbetarna inom området! För några år sedan brann det i trossbotten på en villa i X-by. Golvläggaren hade slagit ut golvoljan över panelen och sedan slipat. Oljan trängde ner mellan bräderna, och under nattens timmar utvecklade sig en självantändning i trossbotten. OBS att bräderna var brända från undersidan!



*Den aktuella golvslipmaskinen, resterna av den avbrända uppsamlingspåsen satt fortfarande kvar på handtaget*