

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Villabrand.

OBJEKT

Ritningen på objektet är från 8/6 1955, så byggstarten borde vara i närheten. Objektet är 1 och ½ plans byggnad med hel källare. En liten krypvind inock och på långsidorna. Fasaden är av tegel och taktäckningen är tegelpannor. Källaren har betongvalv, övrigt är stomme och bärande stomme trä. Objektet har två brandvarnare, en nere i hallen samt en i hallen våning två.

HÄNDELSEN

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 23:10

Framkomst: kl. 23:17

Före framkomst

Larmet är tvåstationslarm X-stad och Z-stad med automatik, X-by åker till brytpunkt A. Någon gång under eftermiddagen tömde kvinnan braskaminen på aska, som hade legat i flera dagar i braskaminen. Askan hölls i en papperskasse och ställdes på altanen. Kvinnan höllde vatten på askan i papperskassen, för att vara säker att ingen glöd skulle fanns kvar. Kvinnan låg i sängkammaren på bottenvåning och läste. Hon kände brandlukt och gick upp för att kontrollera. När hon kom ut i hallen såg hon att det brann med stora lågor och gnistrade ute på altanen. Hon tog mobiltelefonen som låg i hallen och då slocknade ljuset i fastigheten och lågorna sprängde fönstret i vardagsrummet. Hon tog i all hast på sig lite kläder och gick ut och ringde 112. Hon stod på trappan och såg mot vardagsrummet som var ett enda eldhav. Brandvarnaren i hallen undervåningen aktiveras och strax efter aktiveras brandvarnaren i hallen på våning två.

Vid framkomst

Svag vind från öster kunde konstateras. SL mötte kvinnan som talade om att det fanns ingen kvar inne. SL gick runt till baksidan, där såg han att altanen brann för fult och att hela vardagsrummet var helt övertänt. Släckningsarbetets inriktning blev, rökdykarna trängde in i fastigheten för invändig släckning och dämpning av brandens intensitet, rökdykarna fick backa p.g.a. brandens värme. Släckningsarbetet övergick till utvändigt släckning och säkring så att branden inte sprider sig. Brandgaserna gick mot vinden via takfoten. Z-stad fick order att köra fram till den aktuella adressen. Vattenförsörjningen blev avbruten ca 8 minuter p.g.a. att den närmaste markbrandposten var frusen. Detta vattenavbrott hade inget större betydelse för brandskadorna vid denna brand. Grannfastigheten fick utrymmas med hjälp av polisen. Polisen körde paret till en dotter p.g.a. den kraftiga röken IL kontaktade kommunens el-jour och vattenjour, som stängde elströmmen samt stängde vattnet vid vattenmätaren inuti husets källare. Restvärdesledaren och försäkringsbolag kontaktades. Eftersläckning och bevakning skedde hela natten. RCB dirigerade om räddningsstyrkor, så att förbundets räddningspersonal blir mer flexibla. Polisen pratade med kvinnan som sedan överlämnades till ambulanspersonalen som körde kvinnan till sjukhuset i Z-stad för vård. Polisen spärrade av brandplatsen.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad och Polisen X-stad anlände brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:30. Undertecknad återvände den yy-yy-yy kl.10:00. Brandplatsen var avspärrad. Kvinnan fördd till sjukhuset i Z-stad för vård. Hon fick ligga kvar tills den zz-zz-zz. Det utrymmande paret från grannhuset kördes av polisen till en dotter. Paret var kvar i nio dagar, paret uppsökte inte någon sjukvårdsinrättning. Grannfastigheten sanerades med joniserings apparatur genom försäkringsbolaget.

Brandfastigheten är totalskadad av den kraftiga branden och källaren har rök- och vattenskador. Brandstartplatsen är på golvet i altan. Altanen är inglasad och tak är av korrigerad glasfiberplast, golvet är av trä. På altanens västra insida har det funnits en utemöbel med dynor, cykel och en konstgjord växt. Altanens östra del fanns det lite ved till braskamin. Branden har startat på golvet i altanen och spräckt vardagsrummets fönster och fönstret i altan dörren. Branden har antänt gardinerna i vardagsrummet. De energirika brandgaserna från dynorna samt takplasten som fanns under på taket altanen, följer med lågorna in i vardagsrummet och antänds. Branden sprider sig till våning två.

Den yy-yy-yy var undertecknad på plats igen. Träffade Skanska och via försäkringsbolaget kontakt med en elektriker som kom till brandplatsen. Elektrikern mätte upp vägguttaget på hörnet vägg/altan, inget fel kunde konstateras. Kontroll av säkringen i säkringsskåpet som hade fallit, vart den går till. Tre brandprov har tagits på altan och skickats till SKL för analys.

Undertecknad var med när polisen den qq-qq-qq pratade med kvinnan om branden. Kvinnan klagade vad som hände före branden och vart hon ställde papperskassen med aska. Hon hade efter hon ställt den på altanen, hållt vatten över askan i papperskassen. Askan kan inte uteslutas som brandstiftare, enligt kvinnan har branden startat i andra delen av altanen. Undertecknad kan inte med säkerhet fastställa brandstartplatsen. Glöd i aska kan finnas kvar i 3 till 4 dagar. Den ww-ww-ww inkom resultatet från SKL att det inte kunde påvisa några rester av brandfarliga varor.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats hade genomfördes

- Har branden spridit sig till hela fastigheten.
- Ingen brandspridning till annan fastighet.

SLUTSATS

- Brandstartplatsen är i altanen.
- Vid upptäckten av branden är västra delen av altanen i lågor.
- Elen kan uteslutas som brandstiftare.
- Brandfarlig vätska kan uteslutas som brandstiftare.
- Kan inte utesluta att askan är brandstiftare.

FÖRKORTNINGAR

RCB = Räddningschef i beredskap

IL = Insatsledare, Räddningsledare

SL = Styrkeledare heltid

SLD = Styrkeledare deltid

Bm = Brandmän

BmD = Brandman deltid