

## **ORSAK TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i en glassbox på SOS-centralen i X-stad den xx-xx-xx klockan 20.30.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Thomas Jonasson, räddningstjänsten, som besökte platsen tisdagen den yy-yy-yy klockan 10.30-11.30.

## **BYGGNADEN**

En betongbyggnad som är byggd efter de krav som finns för att den skall kunna inrymma en SOS-central och Räddningstjänstens ledningscentral under höjd beredskap. Den är byggd under 2000-talet.

## **HÄNDELSEN OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS**

Personal på SOS-centralen kände att det luktade rök i fikarummet den xx-xx-xx klockan 20.30. De kunde konstatera att det kom ifrån glassboxen, när de tittade efter i glassboxen så såg de att det var en liten brand vid ena sidan av lysröret som fanns i boxen. De drog ut sladden till boxen då slutade branden och röken avtog. Räddningstjänsten larmades inte.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Thomas Jonasson besökte platsen den yy-yy-yy klockan 10.30-11.30. Glassboxen var nedsatt i en korridor i källaren under SOS-centralen. Boxen var 70 cm lång, 70 cm bred och 90 cm hög, på ovansidan var det skjutbara luckor av plast som var genomskinliga. I närheten av kylkompressorn som var av märke X (identifierat märke) i nedre delen av boxen var drossel och glimtändare till lysröret placerade. Inuti boxen i ovankanten var ett lysrör placerat som skulle lysa hela tiden för att lysa upp varorna. Vid den ena kanten av lysröret syntes att det var sotat efter en brand, branden hade varit i kontakten som lysröret sitter fast i. Glassboxen var märkt med: Glassbolaget X. Märke X (identifierat märke) Typ xx Nr: xxxx. Tillverkare: Företaget X i X-stad.

## **ORSAKER OCH ERFARENHETER**

Branden har orakats av någon form av glappkontakt i infästningen till lysröret. Det var inte drossel eller glimtändaren som var orsaken för de var placerade en bit därifrån och de var intakta. En tanke är att det kan vara samma fel som fanns på belysningen till snuskylare som upptäcktes för några år sedan.