

## **HÄNDELSEN**

Larm klockan 14:18:54 till SOSAB om villabrand på X-vägen i X-stad. Räddningstjänsten utlarmades klockan 14:20:30 och var på plats klockan 14:23:23. Vid framkomst slog lågor ut genom fönster som senare visade sig vara fönster till köket. Förstärkning tillkallades och rökdykare gick in för att slå ner branden. Branden släcktes av på våningsplanet, men hade redan spridit sig till vinden varför brandgasventilation insattes och släckinsats genomfördes även på vinden.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Villan är i ett plan med källare, yttreväggar av fasadtegel, invändigt är väggarna av spånskivor på träreglar. Hela bostadsplanet är brand-, rök-, och vattenskadat. Källaren har dock klarat sig oväntat bra från skador. Mest brandutsatt är köksdelen i fastigheten, därför koncentrerades undersökningen hit. Stora brandskador runt spisen samt överskåp och fläktskåp i anslutning till spisen. På spisen finns rester av kartonger som innehållit porslin, även på bänkar i anslutning till spisen har kartonger varit placerade. Vid undersökning av spisen visar det sig att ett värmeställe på spisen varit tillslaget. Detta är den så kallade "snabbplattan" och den har varit tillslagen på högsta läget och därför antänt den kartong som varit placerad där. Branden har därefter spridits till överskåp och övriga kartonger.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk finns genom värmestrålning till intilliggande byggnader, samt risk för rökspridning till de samma.