

HÄNDELSEN

Vid räddningstjänstens framkomst var hela huset rökfyllt, brand i källaren, dock ej i pannrummet som uppgivits i larmet. Räddningstjänsten fick bryta sig in i källaren då ingen av de boende var hemma. Rökdykare skickades in i källaren och dessa släckte branden med vatten. Fönster öppnades för ventilation både i källaren och bodelen. Ventilationsfläktar sattes också in.

UNDERSÖKNINGEN

Källare med gjutet valv mot övervåningen dock har regler satts upp i tak och porösa takskivor har spikats på dessa. Takskivorna bortbrända i en stor del av källaren. Källaren var i övrigt belamrad med prylar av alla sorter. Hög brandbild i hela källaren, detta tyder på att branden startat någonstans i takhöjd. Under de porösa skivorna som satta upp i taket gick elledningar. Kollade dessa men fann till en början ingenting, kollade säkringslådan, ingenting där heller. Fann till slut en ledning där inte mindre än 4 spikar var slagna igenom. Detta har orsakat en överledning som lett till att takbeklädningen antänts av ljusbåge.