

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i flerbostadshus, lägenhet.

OBJEKT

Flerbostadshus i tre våningsplan, totalt finns 7 ingångar och byggd år 1965. Byggnaden är uppförd i betong med bärande stomme och bjälklag i betong, med lättvind och källare för gemensamhetsutrymme, ex tvättstuga, cykelförråd och lägenhetsförråd. Den aktuella lägenheten har renoverats 1999 eller 2000 och alla fönster är bytta till treglas. I den aktuella trapphuset finns två lägenheter i varige våningsplan (3) totalt 6 lägenheter i trapphuset. Fastighetsägaren har installerat brandvarnare i alla lägenheter. Brandvarnare fanns i hallen, men den saknade batteri.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Lägenhetsbrand

Larmtid: kl. 15:32

Framkomst: kl. 15:38

Larmstyrka:

IL från Q-stad

SL-5 Bm X-stad

SL-6 Bm Q-stad

Ambulans

Polis

Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm med automatik från X-stad och Q-stad som åker till larmadressen. En granne våningen under brandstartslägenheten kände röklukt i sin lägenhet. Grannen kontrollerade och röklukt kändes i trapphuset. Grannen ringde då 112 för att larma.

Vid framkomst:

Vid räddningstjänstens framkomst, visade grannen vart brandröken kom ifrån. Räddningstjänsten kontrollerade i brevinkastet och kände brandrök. Räddningstjänstens rökdykare bröt upp lägenhetsdörren och det var mycket rök. Branden var i köket och var liten. Rökdykarna sökte genom lägenheten och kunde konstatera att lägenheten var tom. Nyttjanderättshavaren hade påbörjat inflyttning till lägenheten. SL kontaktade fastighetsägaren för information om branden.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och polisen X-stad anlände brandplatsen den xx-xx-xxxx kl. 10:00. Brandplatsen var ej avspärrad. Alla brandrester har borttagits. Brandlägenheten är på våning tre och består av tre rum och kök samt tvättstuga. Branden har startat i köket. Bilder från brandresterna har jag fått av fastighetsägaren och polisen.

Brandstarten är vid sidan om spishällens högra sida och på arbetsbänken. Enligt rökdykarna så hade en kartong med köks saker samt någon form av smörgåsgrill antänt kartongen. Enligt rökdykarna så var inte kartongen bränd på undersidan. Smörgåsgrillen hade enligt rökdykarna varit ansluten till eluttaget ovanför arbetsbänken till höger, snett under köksfläkten. Smörgåsgrillen var under olika köksföremål på arbetsbänken. Smörgåsgrillen var varm enligt rökdykarna. Det var bara järnen som var kvar från smörgåsgrillen. En strömställare på spishällen var aktiverad vid brandundersökningen, troligen på läge 2 eller 3. Om strömställaren till spishällen har aktiveras under städning kan inte fastställas. Spishällen har inget med brandstarten att göra. Köksfönstret har innersta glasrutan gått sönder, räddningstjänsten hade sönder fönstret när fönstret skull öppnas. Brandskador på överskåpen och köksfläkten ovan spisen. Köksfläkten är av typ värmeåtervinning, har inget med brandstarten att göra. På golvet i köket finns lite värmeskador. Hela lägenheten har sot och rök skador.

Brandvarnare fanns i hallen, men den saknade batteri.

Spishällens data:

Electrolux

Modell: EHP6601K

Typ: PEE 2001

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomförts så hade med stor sannolikhet branden självslocknat. Det har varit mycket liten brandbelastning.

SLUTSATS

- Brandstarten är vid sidan om spishällens högra sida.
- En ansluten smörgåsgrill i strömuttag vid köksfläkten, som var placerad bredvid kartongen.
- Spishällens strömställare var aktiverad vid undersökningen..
- Ingen person har befunnit sig i lägenheten vid brandstarten.

FÖRKORTNINGAR

IL = Räddningsledare

SL = Släckningsledare

Bm = Brandmän

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson

Insatsledare

Utredningen är granskad av

Mattias Andersson

Rökdykare