

## **OBJEKT OCH HÄNDELSEBESKRIVNING**

### **Beskrivning av objektet**

Ett äldreboende som ligger i centrala X-stad inom 10 min. insatstid för räddningstjänsten. Byggnaden är en enplansbyggnad med tegel på väggar och tak. Objektet har 6 vårdavdelningar och en avd. med kortvård. Varje avdelning är en egen brandcell. XX har sammanlagt 88 platser. Det finns automatiskt brandlarm som är kopplat till SOS och räddningstjänsten. Brandlarmet är blandat med värme och rökdetektorer. Rökdetektorer finns i korridorerna och pat. rummen. Värmedetektorer i övriga utrymmen.

### **Händelsen**

På natten gick en utav personalen förbi det aktuella tvätt och diskrummet och kände att det luktade rök. Hon kontrollerade vad det var som gjorde att det luktade rök, och öppnade luckan till den maskin som desinfekterar sprutor och annat materiel. Hon bröt strömmen till maskinen och stängde luckan. Hon sprang ut i korridoren samt stängde dörren till tvätt/diskrummet för att varsla personalen som jobbade på natten. Man beslutade sig för att ringa 112 och invänta räddningstjänsten. Man beslutade sig för inte utrymma avdelningen. När räddningstjänsten kom så behövdes inga släckåtgärder, men man var tvungen att undertrycksventilera rummet och till viss del korridoren. Det automatiska brandlarmet har inte larmat pga. att det sitter värmedetektor i det aktuella rummet.

Ett mycket bra agerande av nattpersonalen.

## **UNDERSÖKNING**

### **Omständigheter**

Undersökningen av maskinen är gjord av en servicefirma som sköter service och annat på vårdhemmet. Maskinen är av årgång 1985 och samtliga maskiner skall bytas ut.

### **Brandorsak**

Termistor som reglerar temp. till kretskort som i sin tur skickar vidare till ånggenerator var trasig. Det finns inga termostater i maskinen. (Ånggenerator 9 kW till ca. 2-3 liter vatten)

## **SAMMANFATTNING-ERFARENHETER-UTLÅTANDE**

Brandlarmet har inte löst ut pga. värmedetektor i rummet. En tillfällighet att nattpersonalen upptäckte rökutveckling i tidigt skede. Värmedetektorer bör ersättas även i mindre utrymmen där brand kan uppstå för att få ett snabb indikering av rök och brand. Ålderstigna maskiner bör bytas ut oftare än i detta fallet. Detta var påtalat av servicefirman till innehavaren.

Systematiskt brandskyddsarbete och den interna brandskyddskontrollen har gjort att personalen är mer tränad och kan hantera situationer av detta slag bättre idag än förut. Kontinuerlig utbildning ger resultat.