

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

Objekt: Garage/förråd
Larmtid: Måndag xx-xx-xx kl.03:39
Företag:
Fastighetsbet: Ö-by-P-vägen 1:11
Adress: Ö-by P-vägen 2
Ort: K-by

Bilagor:

1. Bildbilaga
2. Karta, ritning saknas

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Länsförsäkringar V-län ville ha hjälp med undersökningen på brandplatsen.

OBJEKT

Ett datum för uppbyggnad är 1914 och ett annat datum är 1929, vad som gäller för den aktuella byggnaden går inte att säga. Äldre garage/förråd i trä som är tillbyggt och ändrad i omgångar. Taktäckning är stålplåt och eternit. Öster om garage/förråd finns en carport och längre åt norr finns en hundgård.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i garage/förråd
Larmtid: kl.03:39
Framkomst: kl.03:55
Larmstyrka:
IL K-by
SL-4 Bm K-by
SL-4 Bm L-by på brytpunkt N

Före framkomst:

Larmet är tvåstationslarm med automatik från K-by och L-by samt L-by åker till brytpunkten N. En granne såg att det brann med lågor från den aktuella adressen. Grannen försökte ringa till den drabbade, men fick inget svar. När räddningstjänsten anlände platsen var en trädgrind för infarten som bröts upp för att komma in.

Vid framkomst:

De norra delen var övertänd så inriktningen var släckning från utsidan samt att skydda fordon och uthusbyggnad åt väster. Polisen kom till platsen och fick till uppgift att söka reda på ägaren i bostadshuset. Ägaren kom ut efter ca en timme efter räddningstjänsten anlände, genom polisens försorg. Vattentillgången var mycket dålig, så IL rekvirera en tankbil från L-by som förstärkning. När ägaren kom ut, frågade man om det fanns gasflaskor. Ägaren sade att det inte fanns några. Under släckningen sågs gasflaskor i byggnaden, personalen gick i skydd. IL rekvirerade en skytt som skulle skjuta gasflaskor. Det visades att det fanns många gasflaskor. All gasflaskorna oskadliggjordes genom beskjutning och branden släcktes samt brandpersonal bevakade brandplatsen.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och representant från Länsförsäkringen anlände brandplatsen den yy-yy-yy kl. 09:00. Hela garage/förråd var ned brunnet. I brandresterna hittades två 40 L O2 och en 20 L O2 som hade ett stort hål efter beskjutningen på 5 cm i diameter. En 20 L Acetylenflaska, en 5L Luftflaska, Freon R12, sprayflaskor R 134 flera stycken, Gasol PA6 samt en 4 L (gammal). Flera dunkar med brandfarlig vara av olika sorter. Två frysskåp varav en gammal samt en gamla frysbox. Kunde inte se vilket fabrikat startrelät var på grund av brandskadorna. Brandstarten är i den norra delen av garage/förråd. Kan inte utesluta frysarna. Branden har troligen gått upp i trappen till "vinden" och brandgaserna har antänds. Kan inte

hitta någon annan brandstiftare i brandområdet.

SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckningsinsats genomfördes, hade brandspridningen skett till

- Hela garage/förråd.
- Bilarna hade fått värmeskador som stod väster om brandbyggnaden.
- Kan inte utesluta att förrådet bakom bilarna väster hade fått brand- och värmeskador.

SLUTSATS

- Brandstarten är i den norra delen av garage/förråd.
- Kan inte utesluta frysarna som brandstiftare.
- Elen kunde inte kontrolleras i garage/förråd på grund av brandskadorna.
- Kan inte fastställa brandstiftaren.

FÖRKORTNINGAR

IL = Räddningsledare

SL = Släckningsledare

Bm = Brandmän

SÄNDLISTA

Länsförsäkringar V-län

Ulf Erlandsson SRV

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson

Brandinspektör

UTREDNINGEN ÄR GRANSKAD AV

UK

Insatsledare