

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm klockan 10:46:02 till SOS om brand i en villa i Xby. Räddningstjänsten larmades klockan 10:49:07 till ovanstående adress och ankom platsen klockan 11:10:02. Under framkörning framkom att det var fullt utvecklad brand samt att alla personer befann sig i säkerhet. Branden på vinden var svår att nå då enda vägen in på vinden var via en lucka från utsidan. Rökdykare kunde därför inte sättas in på grund av rasrisk utan utvändigt släckning från mark och högfordon gjordes, stark vind gjorde insatsen mycket besvärlig. Rökdykare gick in på nedre våningen och bar ut en hel del inventarier. Brandplatsen bevakades till klockan 06:40 nästa dag.

UNDERSÖKNING

Uppvärmning av fastigheten skedde genom vedeldning i en panna placerad i källaren till ett tillbygge på fastigheten. Från pannan gick ett isolerat stålrör rakt upp övernock på fastigheten. Eldning skedde i pannan, i den starka vinden har troligen gnistor från skorstenen tagit sig under takpannorna och antänt taket. Branden har därefter spridits till vinden och vidare genom innertak till övervåningen. Fastigheten som är renoverad i omgångar har många "döda" utrymmen tack vare sänkta tak, påbyggda väggar med mera. Orsaken till att gnistor kunde ta sig in under taket beror på att det saknades gnistskydd i skorstenen, det fanns bara en "kineshatt" på denna, samt att man troligen eldat hårt i en gammal panna vilket orsakat en mycket hög brandgastemperatur i skorstenen. I och med att man eldat på detta vis + att man haft ett bra drag i pannan har gnistor följt med ut ur skorstenen.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för spridning till den egna fastigheten har förelegat.