

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till SOS klockan 09:27:25 om rökutveckling från en villa på Xvägen 7 i Xby, larm till räddningstjänsten inkom klockan 09:29:20. Första fordon ut klockan 09:33:53 och framme på brandplatsen klockan 09:37:35. Ambulans och polis var då redan på plats och hade konstaterat att dörren var låst, samt att lågor kunde ses i fönstren på båda sidor av dörren. Fönstret till det rum där det verkade brinna mest slogs in och utvändigt släckning vidtog tills att dörren kunde öppnas och rökdykare gick in för att genomsöka. Fastigheten ventilerades och ett nytt genomsök utfördes. Fastigheten var tom.

UNDERSÖKNING

Träfastighet i ett och ett halvt plan, bjälklag av trä och stomme av liggande timmer uppförd på "torpargrund". Utvändigt klädd med stående brädfodring. Branden har startat i anslutning till vägg och trossbotten och verkar ha legat glödande en längre tid innan lågande brand har utbrutit. Branden har med stor säkerhet startat genom överledning i en elledning bakom en golvlist. Därifrån har branden spridits till pärlspont på väggar och till taket. Branden har även spridits i trossbotten, detta medförde att delar av golvet fick sågas upp för att kunna släcka den krypande branden. Hela undervåningen har drabbats av värme och rökskador, på övervåningen finns rökskador. En mycket bra insats har dock givit små eller inga vattenskador i fastigheten. Fastigheten måste dock betraktas som totalskadad.

SPRIDNINGSRISK

Ingen risk för brandspridning utanför den egna byggnaden, rökspridning skulle dock kunna spridas till omgivande byggnader.