

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER^

Utalarming

Förlarmet har gjort att ytterligare 34 sekunder kunde kapas av insatstiden. Eftersom personerna inne i lägenheten var medvetlösa kan denna tidsvinst tillsammans med polisens öppnande av dörrarna ha underlättat möjligheten till överlevnad.

Framkörning

Det var mycket trångt och svårt att komma intill fastigheten med en stor släckbil. Våra bostadsområden behöver ses över tillsammans med fastighetsägarna för att säkerställa framkomligheten för våra tunga fordon. De områdeskartor över bostadsområden som tagits fram måste hållas uppdaterade. Chaufförerna behöver uppdatera sig regelbundet på de räddningsvägar som anlagts i bostadsområdena.

Räddningsinsats

Livräddningsinsatsen gick mycket snabbt och effektivt. Tack vare polisens snabba insats behövde ingen tid läggas på dörrforcering utan rökdykarinsatsen kunde påbörjas utan fördröjning.

Samverkan med polisen

Det arbete polisen gjorde genom att forcera båda dörrarna till lägenhet kan mycket väl ha bidragit till att personerna överlevde.

Samverkan med landstinget

Samverkan med ambulansen fungerade utan anmärkning.

Samverkan med övriga

Samverkan med fastighetsägare och restvärdesledare fungerade utan anmärkning.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

2 personer hittas livlösa och räddas ut från lägenheten av rökdykare.

BESKRIVNING AV FASTIGHETEN

Fastigheten är en tvåvåningsbyggnad med 16 lägenheter. Byggnadskonstruktionen är betong med en krypvind och takkonstruktion av trä som sträcker sig över hela längan. Lägenheterna delar 4 och 4 på gemensam ventilationsanläggning kopplad till fläkt/imkanal. Lägenheterna på övervåningen har alla egen ingång via en loftgång. Loftgången är försedd med låsbar dörr nere på bottenvåningen. Den aktuella lägenheten består av vardagsrum, sovrum och kök. Branden har startat i kaffebryggaren. Troligen har kaffebryggaren varit påslagen och överhettats varvid brand uppkommit som sedan spridit sig vidare till köksinredning och annat brännbart material. Det har inte gått att utreda huruvida kaffebryggaren och/eller termostaten varit felaktig eller om det är slarv som orsakat branden.

De personer som vistades i lägenheten då branden bröt ut minns inte mycket av händelsen. Kvinnan har berättat att de lagat mat under kvällen/natten. I ugnen fanns en plåt med knappt färdiga pommes frites och på kokplattorna fanns både kött och sås. Huruvida kaffebryggaren varit påslagen eller inte kommer kvinnan inte ihåg. Från kaffebryggaren kan man utläsa det karakteristiska brand-v som avtecknas i köket. En ansluten elsladd finns kvar i eluttaget strax intill kaffebryggaren. Rester av kaffesump och kaffefilter hittas vid bryggaren. I bänkskivans faner och vidare ner i bänkskivan under den nedsmälta bryggaren finns en hästskeformad urbränning efter värmeelementet, vilket tyder på att värmeelementet varit mycket hett. Kvinnan och mannen var inte kontaktbara då de fördes till sjukhus. Båda genomgick tryckkammarbehandling för sina rökskador nästkommande dygn. Mannen skrevs ut efter några dygn. Kvinnan fick kvarstanna ytterligare någon vecka för vård av brännskador i luftvägarna.

ORGANISATION PÅ SKADEPLATSEN

Station Xstad

101, släckbil
104, släckbil
103, stegbil

Räddningsledning

118, instatsledare

Station Yby

Beredskap på station 100

Station Yby Deltid

Beredskap på station 600

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utalarmering

Händelser i ärendet

Larm till SOS 03:50:42
Larm besvarat 03:50:54
Adressen fastställd 03:51:43
Medlyssning IB 03:51:31
Förlarm stn 100 03:51:54
Larm Ambulans 03:55:32
Stort larm stn Zstad 03:52:28
Första fordon ut 03:53:32
Kvittens från första räddningsresurs 03:55:05
Larm IB 03:52:30
Larm IL 03:52:35
Larm RCB 03:52:37
Larm Polis 03:52:53
Första enhet på plats 04:03:00

Utalarmeringen fungerade som den skulle med såväl medlyssning som förlarm. Förlarmet kom efter 60 sekunder och huvudlarmet efter ytterligare 34 sekunder. Anspänningstiden från huvudlarmet var 64 sekunder, vilket är mycket bra.

Framkörning

Framkörningen tog 9 minuter och 28 sekunder. Att komma in på gården där fastigheten var belägen var enligt chauffören mycket besvärligt. Ett parti med kantsten, (ca 40 cm högt) kördes över och släckbilen skadades undertill.

Framkomst

Vid framkomst var rökutvecklingen från lägenheten mycket kraftig. Polisen hade anlänt till olycksplatsen strax före brandkåren och hade lyckats forcera entredörren på markplanet. Precis när rökdykarna kom upp på andra våningen hade polispatrullen även forcerat lägenhetsdörren och rökdykarna kunde snabbt komma in.

Omedelbara åtgärder

Klockan 04:05 påbörjas rökdykningen av två rökdykare med IR-kamera. PPV-fläkt används för att skapa bättre miljö för rökdykarna. Då rökdykarna gick in släckte man direkt ner branden i hallen och köket eftersom det brann mycket kraftigt. Efter en minut klockan 04:06, hittades två personer i badrummet. Först togs en kvinna ut som hittats liggande på badrumsgolvet direkt innanför dörren. Klockan 04:07 togs en man ut som hittats hängande över badkarskanten. Mannen blödde kraftigt från en benskada. Båda personerna var medvetslösa. Kvinnan saknade även andning initialt.

Räddningsinsatsen

Branden var begränsad till köket och hallen närmast köksingången. Branden släcktes och lägenheten kontrollerades för att säkerställa att branden var helt släckt. Strömmen till lägenheten bröts. Ventilationskanalen från köket kontrollerades men ingen brandspridning hade skett utanför lägenheten. IR-kameran användes

för att leta glödhärdar i lägenheten. Eftersom branden gått ut genom köksfönstret fanns det stor risk för vidare spridning till takkonstruktionen. En enhet avdelades snabbt för att hålla nere branden från fönstret och säkra takfoten.

På baksidan av huset var fönsterrutorna hela och det förelåg inte någon risk för vidare spridning. Intilliggande lägenheter kontrollerades men någon brand- eller rökspridning hade inte skett.

Restvärde

Restvärdesledare kontaktas men kommer inte ut till platsen utan finns tillgänglig på telefon. Akut RVR utförs genom att lägenheten görs rökfri med hjälp av brandkårens fläkt och befintliga dörrar och fönster. Ansvarig representant från fastighetsbolaget kommer till platsen och tar över ansvaret för fastigheten då räddningstjänsten avslutats.