

## BRANDUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

### ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i ishall på taket i samband med "heta arbeten" och gasollåga.

### UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ragne Hanning, räddningstjänsten.

### UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Larm till räddningstjänsten i L-by via SOS kl 10.16.00 och på plats kl 10.19.00. Utryckning med 3 brandbilar och 1 ambulans sammanlagt 11 man.

Vid framkomsten hade personalen släckt det mesta av branden. Räddningstjänsten frilade en vägg av korrugerad plåt och konstaterade att tjärpapp och de träreglar som höll isoleringen på plats brann. Isolering av typ mineralull.

En vaktmästare hade försökt teta en läcka till underliggande kontorslokal med att värma asfalt med gasolbrännare.

### UNDERSÖKNING

Konstruktionen på ishallen är att ytterväggen består av korrugerad plåt därefter papp och träreglar som håller isoleringen på plats.

Taket består av tjärpapp. En balkong finns utvändigt på vån 2, under denna finns kontorslokaler. Ett vattenläckage har uppstått i underliggande kontorslokal, varvid en vaktmästare med hjälp av asfalt och gasolbrännare försökt teta detta.

Vid undersökningen kunde konstateras att träreglar hade brunnit och hade kolningsskador samt att isoleringspappen delvis var bränd.

### SLUTSATS OCH BRANDORSAK

Arbete med hjälp av gasolbrännare s.k "heta arbeten" har här varit förekommande. Den som utförde arbetet innehade inte certifikat för "heta arbeten", ingen brandsläckningsutrustning fanns på plats. ingen svetsvakt och ingen brandskyddsansvarig.

Orsaken till branden är att gasollågan antänt papp och träreglar under den korrugerade plåtbeklädda ytterväggen.



Brandförmannen pekar på det ställe där vaktmästaren skulle värma asfalt för att teta en vattenläcka, med en gasolbrännare.