

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i bastu, på idrottsplats.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, Räddningstjänsten

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På måndagen kl 06.48 larmades räddningstjänsten om en brand i klubbhuset på en idrottsplats.

Vid framkomsten kl 07.00 fick man besked om att det var bastun som brann. En rökdykargrupp gick in och släckte ner branden snabbt.

Då man höll på att renovera övervåningen i klubbhuset hade man burit ner kontorsprylar, tavlor o dyl och satt in i bastun varav en kartong placerades på bastuaggregatet. Bastun slås på med en timer med 9 timmars förinställning och 3 timmars gångtid. Dagen innan spelades en fotbollsmatch som var avslutad c:a 18.45.

UNDERSÖKNING

Kartongen som placerats på bastuaggregatet har sannolikt startat branden både i panelen ovan aggregatet och i varmvattenberedaren, samt att innehållet i kartongen fallit ner på golvet och antänt träspjälorna till skyddet för aggregatet (bild 2). Då öppningsarean var liten två ventiler har branden övergått till en glödbland (bild 3). Någon högre brandtemperatur kan det inte ha varit i bastun då lampkupan i plast var nästan intakt och att lampan fungerade (bild 4), samt att ur ena ventilen var det tjärbildning på väggen (bild 5). Båda planen blev rökskadade då dessa står i öppen förbindelse.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

Bild 1. Bastun.

