

## **BRANDUTREDNING**

### **ANLEDNING TILL UTREDNINGEN**

Lägenhetsbrand i flerbostadshus, 2:a vån.

Utredning har gjorts i sent skede p.g.a. senare upptäckter av brandstiftare i kylskåp etc.

### **UTREDNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Håkan Rönnqvist

### **BYGGNADSBESKRIVNING**

2-vånings flerbostadshus med inredd vindsvåning. Äldre träfastighet med reverterad fasad.

### **BRANDFÖRLOPP**

Larmet inkom 09.13. Vid Rtj's framkomst tryckte det ut rök från 2:a och 3:e våning. Polisen anger också rök från takåsen i sin rapport. Även trapphuset var rökfyllt. Anmälarens lägenhet på vindsplan ovan brandlägenheten, var också rökfylld. Branden var snabbt bekämpad. Viss kvarvarande glödbland i vägg krävde ytterligare rivning och släckning.

### **IAKTTAGELSER**

Branden låg ytterligt nära en kraftigare övertändning vilket torde fått förödande konsekvenser för fastigheten. En spridning av branden till vindsutrymmet hade varit faktum. Skadorna hade då, med tanke på fastighetens utformning, blivit mycket omfattande.

### **UNDERSÖKNINGSRESULTAT**

Utredaren har huvudsakligen tagit del av Polisens utredning. Denna har varit kortfattad då brottsmisstanke inte förlåg. Brandstarten konstaterades till kylskåpets kompressor och ett fel på densamma ansågs vara orsaken.

### **ÖVRIGT**

Efter upptäckten om reläboxens medverkan som brandstiftare finns anledning att närmare studera polisens foton. Skadorna på kompressor och reläbox är då närmast identiska med andra fall där relät tydligare kunnat identifieras som brandstiftare. Det finns anledning att tro att skadorna på kompressorns reläbox snarare är primär- än sekundärskador.

Bilden visar kylskåpets baksida.

