

PROTOKOLL ÖVER BRANDUTREDNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, Räddningstjänsten

BYGGNAD

Flerbostadshus med 8 våningsplan. Byggnaden har öppet trapphus utan fönster. Byggnaden klassas som Brl byggnad (brandsäker byggnad).

LÄGENHETEN

Lägenheten bestod av 4 rum och kök. Mycket god ordning rådde i lägenheten.

LARMNING

På måndagen kl 17.44 inkom larm över SOS om brand i lägenhet. Första bil ut 17.45, ankomst till skadeplats 17:48.

INSATSEN

Vid brandstyrkans ankomst till skadeplatsen brann det kraftigt genom fönster och ut genom brevlådan. Personerna som bodde i lägenheten hade lämnat den för räddningstjänstens framkomst.

Släckning av branden gjordes med en rökdykargrupp samt via utvändig släckning via maskinstege för att skydda ovanliggande lägenhet. Innan insatsens början fick man en koppling som släppte från ett grenrör detta på grund av att kopplingen var skadad. Om kopplingen var skadad innan eller om skadan inträffade under slangdragningen har ej gått att få klarhet i. Man fick då byta ut denna slangfördröjning vilket medförde en fördröjning på cirka tre minuter innan rökdykarna kunde göra inträngning.

BRANDFÖRLOPP

Branden har orsakat övertändning i nästan hela lägenheten Branden upptäcktes av lägenhetsinnehavaren när lågor slog ut under kylskåpet. Branden har sedan gått genom kylskåpet invändigt samt in i garderoben som hade ryggen mot kylskåpet.

BRANDORSAK

Branden har startat vid kylskåpet vilket var placerat mot baksidan på en garderob. Bild 11 och 12.

Bild 11. Baksidan med kompressorn på kylskåpet där branden startade.

